

SERVICE-INFO



Drivsystemet til Mercedes-Benz aggregater: Monteringsvejledning Til strammeenheder 534 0243 10 og 534 0244 10

Bilernes producenter:


Mercedes-Benz

Modeller: A-Klasse (W168) B-Klasse (W245) Vaneo (414)

Motorer: 1.4 (166.940) 1.5 (266.920) 1.6 (166.960, 166.961) 1.7 (266.940) 1.9 (166.990, 166.991) 2.0 (266.960, 266.980) 2.1 (166.995) 1.7D (668.940, 668.941, 668.942, 668.914)

OE-nr.: (1) A 166 200 09 70
(2) A 668 200 21 70

Best. nr.: (1) 534 0243 10
(2) 534 0244 10

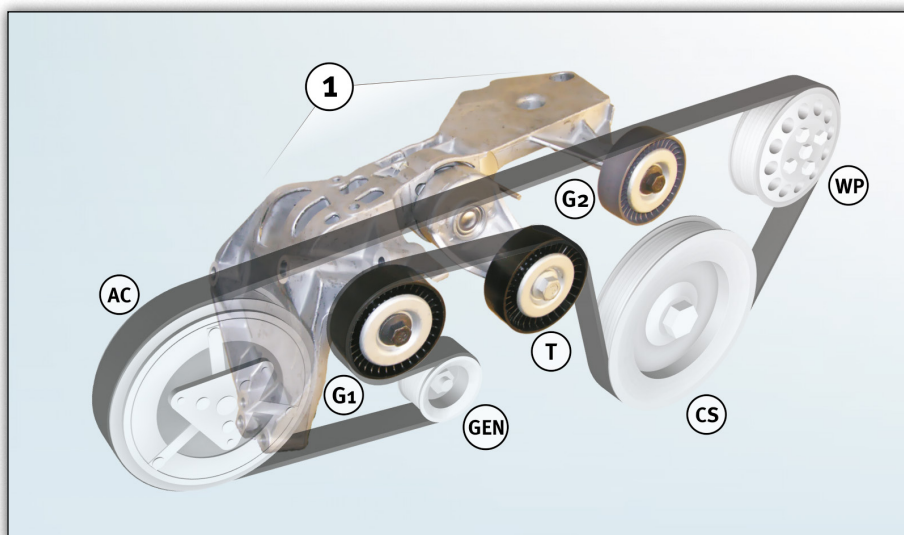

Figur 1: 534 0243 10 - drager med strammeenheden i aggregatdriften og driftsskema

Ved de ovennævnte køretøjer, hvor der monteres strammeenhed 534 0243 10 eller 534 0244 10, kan der opstå støj eller forøget slitage af remmen. Dette kan ske også efter strammerullens udskiftning.

Yderlig vejledning:

- 1) Funktion af friløbshjul til generatoren skal tjekkes og om nødvendigt skal friløbshjulet udskiftes.
- 2) Strammeenheden skal kun udskiftes som en helhed. Remstrammerne i enheden kan ikke udskiftes individuelt.

Beskrivelse til figur 1:

- (1) Strammeenhed med strammearm (T) og styreruller (G1/G2)
(AC) (AC) A/C kompressor
(GEN) Generator
(CS) Krumtapaksel
(WP) Vandpumpe

Schaeffler Automotive Aftermarket anbefaler, at man kontrollerer tilpasning af remskiver på enkelte aggregater, især på generator og vandpumpe. Hvis man fastslår et offset, er det nødvendigt ubetinget at korrigere dette.

Bemærk:

Monteringsrækkefølgen skal ubetinget følges ligesom strammeenhedens vridningsmomenter. Monteringsvejledningen er vedlagt til produktet.



Sørg for at overholde vejledningen fra køretøjfabrikanten!

De relevante reservedele kan De finde i vores onlinekatalog på www.Schaeffler-Aftermarket.com eller RepXpert på www.RepXpert.com.

Status af 01.2010

INA 0050

Tekniske ændringer forbeholdes

© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket

