



Σύστημα μετάδοσης κίνησης των συγκροτημάτων Mercedes-Benz: Οδηγίες τοποθέτησης τεντωτήρων 534 0243 10 και 534 0244 10


Κατασκευαστής: Mercedes-Benz

Μοντέλα: A-Klasse (W168)
B-Klasse (W245)
Vaneo (414)

Κινητήρες: 1.4 (166.940)
1.5 (266.920)
1.6 (166.960, 166.961)
1.7 (266.940)
1.9 (166.990, 166.991)
2.0 (266.960, 266.980)
2.1 (166.995)
1.7D (668.940, 668.941,
668.942, 668.914)

Κωδ.ΟΕ: (1) A 166 200 09 70
(2) A 668 200 21 70

Κωδ.ΙΝΑ: (1) 534 0243 10
(2) 534 0244 10

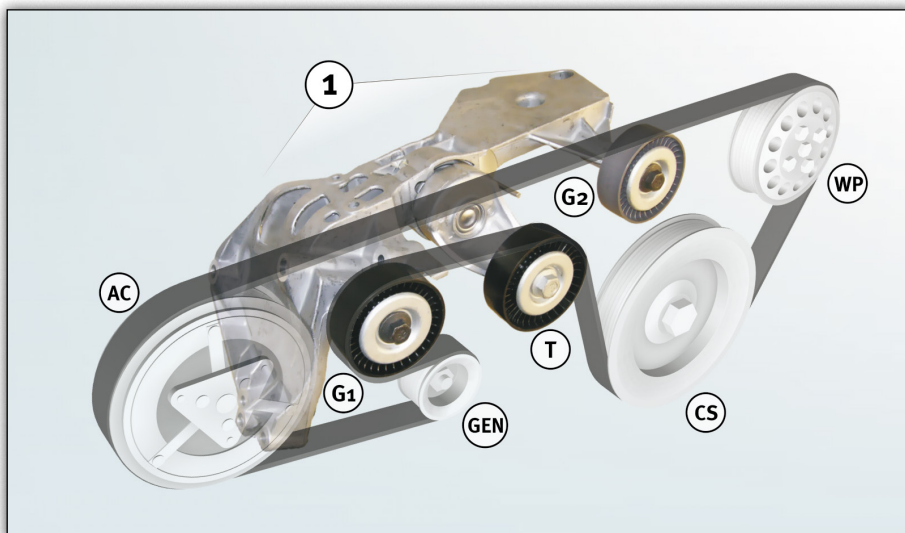

Εικόνα 1: 534 0243 10 - Τεντωτήρας και σχεδιάγραμμα μετάδοσης κίνησης

Στα παραπάνω οχήματα, στα οποία έχει τοποθετηθεί ο τεντωτήρας 534 0243 10 ή 534 0244 10, μπορεί να προκληθούν θόρυβοι ή αυξημένη φθορά του ιμάντα. Αυτό το σύμπτωμα μπορεί να εμφανιστεί και μετά την αντικατάσταση τεντωτήρα και ιμάντα.

Περαιτέρω υποδείξεις:

- 1) Ελέγξτε τη λειτουργία της ελεύθερης περιστροφής γεννήτριας και αντικαταστήστε την αν χρειάζεται.
- 2) Αντικαταστήστε ολόκληρη τη μονάδα τεντωτήρα. Ο τεντωτήρας ιμάντα που περιλαμβάνεται δε μπορεί να αντικατασταθεί ξεχωριστά.

Υπόδειξη:

Πρέπει να προσέξετε τη διαδοχική σειρά συναρμολόγησης και τη ροπή στρέψης των βιδών. Οδηγίες τοποθέτησης περιέχονται στη συσκευασία.

Η ΙΝΑ συνιστά να ελέγχετε με απόλυτη ακρίβεια την ευθυγράμμιση των τροχαλίων του συστήματος, ιδιαίτερα της γεννήτριας και της αντλίας νερού. Αν διαπιστωθεί μετατόπιση πρέπει οπωσδήποτε να διορθωθεί.

Υπόμνημα Εικόνας 1:

- (1) Μονάδα τεντωτήρα με βραχίονα σύσφιγξης (T) και τροχαλίες παρέκκλισης (G1/G2)
(AC) Συμπιεστής κλιματισμού
(GEN) Γεννήτρια
(CS) Στροφαλοφόρος άξονας
(WP) Αντλία νερού



Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Κατάλληλα ανταλλακτικά θα βρείτε στον ηλεκτρονικό μας κατάλογο, διεύθυνση www.Schaeffler-Aftermarket.com, ή στο RepXpert, στο www.RepXpert.com.

Έκδοση 01.2010

INA 0050

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών

© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. oHG