

SERVICE-INFO



Mercedes-Benz apulaitteiden hihnankierto: Asennusohje hihnankiristinyksikölle 534 0243 10 ja 534 0244 10

Ajoneuvo- valmistajat:

Mercedes-Benz

Mallit:

A-Sarja (W168), B-Sarja (W245), Vaneo (414)


Moottorit:

1.4 (166.940)1.5 (266.920)1.6 (166.960, 166.961)1.7 (266.940)1.9 (166.990, 166.991)2.0 (266.960, 266.980)2.1 (166.995)1.7D (668.940, 668.941, 668.942, 668.914)

OE Nrot:

(1) A 166 200 09 70
(2) A 668 200 21 70

Tuotenro INA: (1) 534 0243 10
(2) 534 0244 10

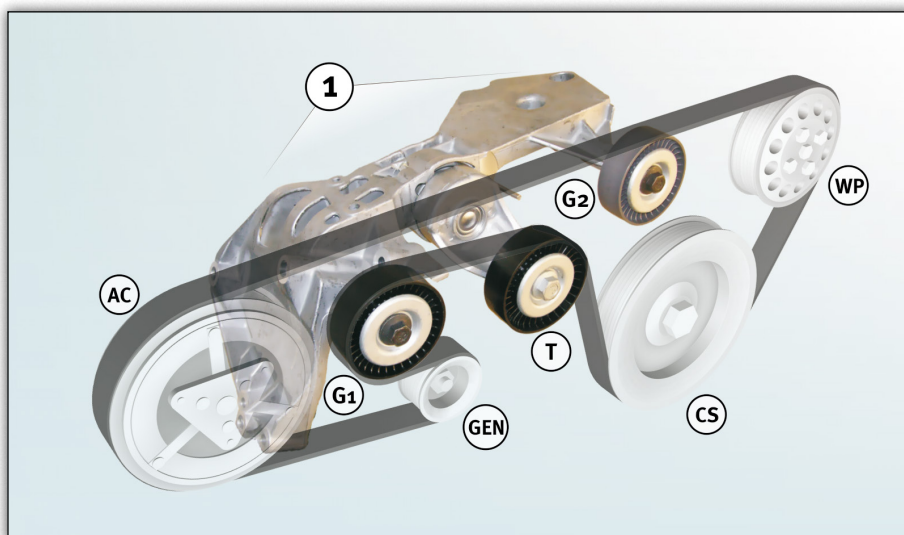

Kuva 1: 534 0243 10 Hihnankiristinyksikkö apulaitekierrossa.

Edellä mainittuihin ajoneuvoihin joihin on asennettuna hihnankiristinyksikkö (tuotenro INA. 534 0243 10) tai (tuotenro INA. 534 0244 10) voi ilmetä normaalia suurempaa ääntä tai ennenaikaista hihnan kulumista. Nämä oireet voivat ilmetä myös uuden hihnan ja kiristimen vaihdon jälkeen.

INA suosittelee laturin, vesipumpun ja muiden apulaitteiden asentojen tarkastusta. Apulaitteiden on ehdottoman tärkeää olla samassa linjassa. Havaitut poikkeamat on ehdottomasti korjattava.

Ohjeita:

- 1) Tarkasta laturin vapaapyörän toiminta ja tarvittaessa vaihda se.
- 2) Vaihda aina koko hihnankiristinyksikkö. Pelkkää rullaa ei voi vaihtaa erikseen.

Osat kuvassa 1:

- (1) Hihnankiristinyksikkö kiristinvarrella (T) ja ohjainrullilla (G1 ja G2)
- (AC) Ilmastoinnin kompressor
- (GEN) Laturi
- (CS) Kampiakseli
- (WP) Vesipumppu

Huomio:

Asennusjärjestys ja kiinnitysruuvien oikeat kiristysmomentit. Asennusohjeet sisältyvät tuotepakkaukseen.



Huomioi autonvalmistajan ohjeet!

Lisätietoja tuotteista ja soveltuvuuksista löytyy on-line luettelostamme www.Schaeffer-Aftermarket.com sekä RepXpert www.RepXpert.com.

Issued 01.2010

INA 0050

Technical subject to change

© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket

