



Mercedes-Benz aggregátüzem: Szerelési utasítás az 534 0243 10 és az 534 0244 10 cikkszámú feszítőhöz


Gyártó: Mercedes-Benz

Modellek: A-Klasse (W168)
B-Klasse (W245)
Vaneo (414)

Motorok: 1.4 (166.940)
1.5 (266.920)
1.6 (166.960, 166.961)
1.7 (266.940)
1.9 (166.990, 166.991)
2.0 (266.960, 266.980)
2.1 (166.995)
1.7D (668.940, 668.941, 668.942, 668.914)

OE számok: (1) A 166 200 09 70
(2) A 668 200 21 70

Cikkszám: (1) 534 0243 10
(2) 534 0244 10

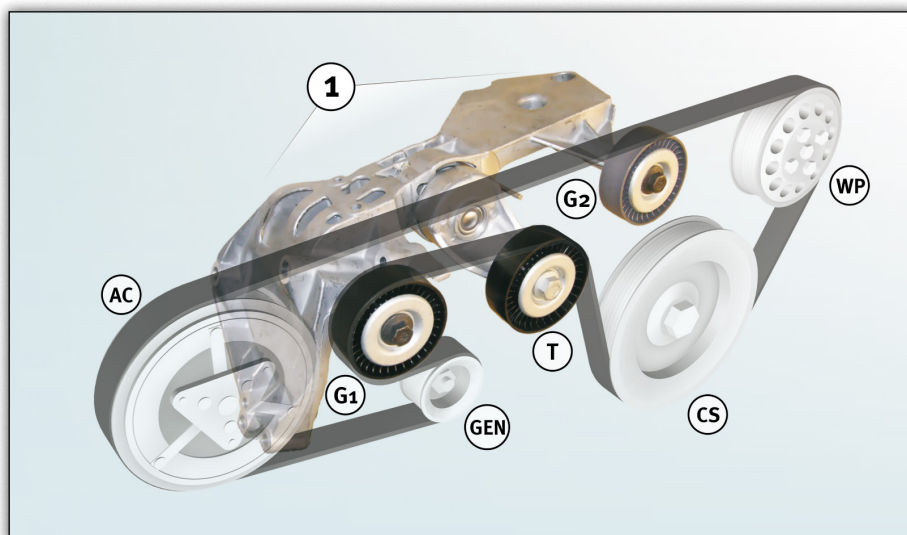

1. ábra: 534 0243 10 - tartó a feszítőkészülékkel az aggregátüzemben és hajtási vázlat

A fentnevezett járműveknél, amelyekbe az 534 0243 10 vagy 534 0244 10 cikkszámú feszítőkészüléket szerelték be, előfordulhat zajképzés vagy megnövekedett szíjkopás. Ezek a tünetek a feszítőkészülék vagy a szíj cseréje után is felléphetnek.

További útmutatás:

- 1) Ellenőrizze a generátor szabadonfutó működését és cserélje ki szükség esetén ezt.
- 2) A feszítőkészüléket csak kompletten cserélje ki. A tartalmazott szíjfeszítőt nem lehet egyenként kicserélni.

Utasítás:

Vegye figyelembe a szerelési sorrendet és a feszítőkészülék csavarjainak meghúzási nyomatékát. A megfelelő szerelési útmutatást mellékeltek a termékekhez.

A Schaeffler Automotive Aftermarket ajánlja az egyes aggregátok, különösen a váltóáramú generátor és a vízszivattyú szíjtárcsáinak síkban futásának pontos vizsgálatát. Ha eltolódást állapított meg, ezt feltétlenül korrigálja.

1. ábra magyarázata:

- (1) Feszítőkészülék feszítőkarral (T) és vezetőgörgőkkel (G1/G2)
(AC) Klímakompresszor
(GEN) Váltóáramú generátor
(CS) Forgattyústengely
(WP) Forgattyústengely



Vegye figyelembe a járműgyártó előírásait!

Megfelelő alkatrészeket az online katalógusunkban talál a www.Schaeffler-Aftermarket.com vagy a RepXpert-en a www.RepXpert.com honlapokon.

2010.01. állapot
INA 0050

Műszaki változtatás joga fenntartva
© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG