

SERVICE-INFO



Aggregatdrift Mercedes-Benz: Monteringsanvisningar till sträckarenheter 534 0243 10 och 534 0244 10

Tillverkare: Mercedes-Benz

Modeller: A-Klasse (W168) B-Klasse (W245) Vaneo (414)

Motorer: 1.4 (166.940) 1.5 (266.920) 1.6 (166.960, 166.961) 1.7 (266.940) 1.9 (166.990, 166.991) 2.0 (266.960, 266.980) 2.1 (166.995) 1.7D (668.940, 668.941, 668.942, 668.914)

OE-nr.: (1) A 166 200 09 70
(2) A 668 200 21 70

Best. nr.: (1) 534 0243 10
(2) 534 0244 10

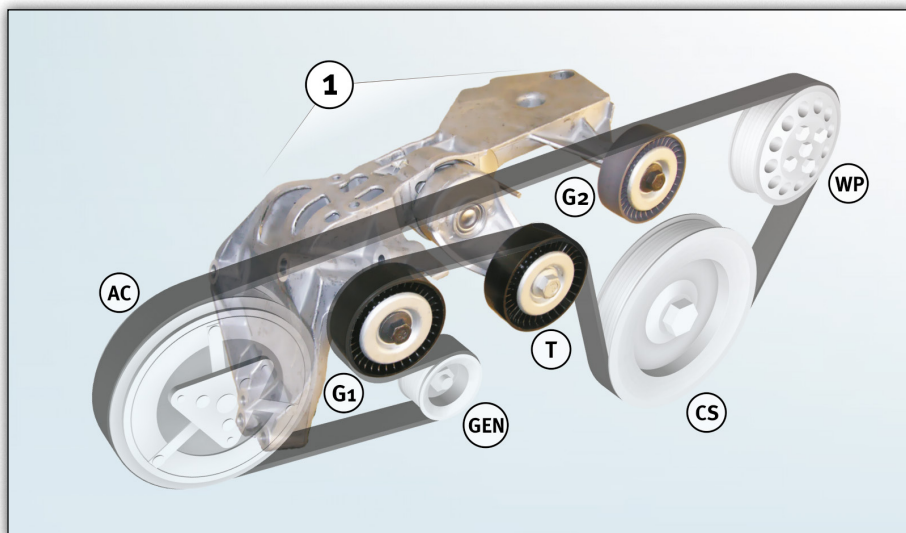


Bild 1: 534 0243 10 – bärenhet med sträckarenhet i aggregatdrivning, samt drivningsschema

Hos ovanstående fordon, i vilka sträckarenheterna 534 0243 10, eller 534 0244 10 sitter monterade, kan buller, eller ökad förslitning av remmen uppträda. Dessa symptom kan uppträda också efter utbyte av sträckarenheterna.

Schaeffler Automotive Aftermarket rekommenderar exakt kontroll av att remskivorna till de olika aggregaten befinner sig i samma plan, särskilt gäller detta generator och vattenpump. Om någon avvikelse konstateras, måste denna ovillkorligen rättas till.

Ytterligare anvisningar:

- 1) Kontrollera funktionen hos generatorns frinav och byt ut det vid behov.
- 2) Byt endast ut sträckarenheten som en komplett enhet. Den remsträckare som finns i enheten kan inte bytas ut som enskild komponent.

Förklaring till bild 1:

- (1) Sträckarenhet med spännarm (T) och löprullar (G1/G2)
(AC) AC-kompressor
(GEN) Generator
(CS) Vevaxel
(WP) Vattenpump

OBS:

Monteringsordning och åtdragningsmoment hos skruvar hos sträckarenheten måste ovillkorligen följas. Aktuell monteringsanvisning finns bipackad med produkten.



Iakttag fordonstillverkarens specifikationer!

Aktuella reservdelar finns i vår onlinekatalog på www.schaeffler-aftermarket.com eller i RepXpert under www.repxpert.com.

Version 01.2010
INA 0050

Rätt till ändringar förbehålles
© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket