



SERVICE INFO – INA 0050



Привод вспомогательных агрегатов Mercedes-Benz: Инструкция по установке натяжителей 534 0243 10 и 534 0244 10

Автопроизводитель:
Mercedes-Benz

Модели: A-Class (W168), B-Class (W245), Vaneo (414)

Двигатели: 1.4 (166.940), 1.5 (266.920), 1.6 (166.960, 166.961), 1.7 (266.940), 1.9 (166.990, 166.991), 2.0 (266.960, 266.980), 2.1 (166.995), 1.7D (668.940, 668.941, 668.942, 668.914)

Заводской номер:

(1) A 166 200 09 70
(2) A 668 200 21 70

Артикулы:

(1) 534 0243 10
(2) 534 0244 10

Указанные выше транспортные средства, в которых применяются натяжители 534 0243 10 и 534 0244 10, могут испытывать повышенный уровень шума или повышенный износ ремня.

Эти признаки также могут встречаться после замены натяжителя и ремня.

Schaeffler Automotive Aftermarket рекомендует тщательно проверить соосность каждого ременного шкива, особенно соосность шкива генератора и водяного насоса. В случае обнаружения несоосностей обязательно устранили их.

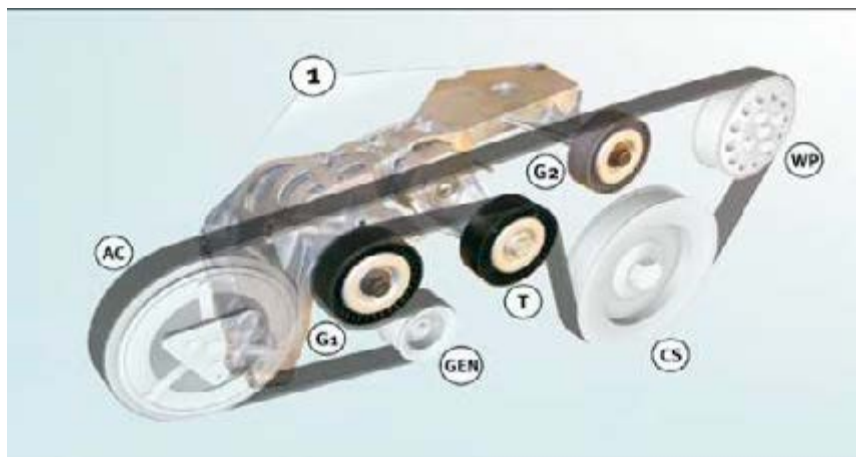


Рис. 1: 534 0243 10 – кронштейн с натяжителем на схеме привода вспомогательных агрегатов

Дополнительная информация:

1) Проверьте, что шкив генератора с обгонной муфтой функционирует правильно и замените при необходимости.

2) Заменяйте только натяжитель в сборе. Натяжной ролик, входящий в комплект, не может быть заменен по отдельности.

Ключ к рис. 1:

(1) Натяжитель с рычагом натяжения (T) и направляющими роликами (G1/G2)
(AC) Компрессор кондиционера
(GEN) Генератор
(CS) Коленчатый вал

Замечание:

Последовательность установки и моменты затяжки винтов натяжителя должны быть соблюдены. Лист с инструкцией приложен к продукту.

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Необходимо больше информации? Мы можем помочь!

ООО „Шеффлер Украина“

Тел.: +380 (44) 520 – 13 – 80

Факс: +380 (44) 520 – 13 – 81

E-mail: info.ua@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com.ua

INA 0050



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET