

SERVICE-INFO



Инструкции за монтаж на обтяжна ролка 531 0203 20 в KIT на зъбен ремък 530 0171 10 и KIT на водна помпа 530 0171 30

Автомобилен производител:

Audi, Seat, Skoda,
Volkswagen

Модел:

Audi: A3, A4

Seat: Alhambra, Altea, Altea XL,
Cordoba, Ibiza III, Leon,
Toledo II, Toledo III

Skoda: Fabia, Octavia, Superb
VW: Bora, Caddy III, Golf IV,
Golf V, Golf VI, Jetta III,
New Beetle, Passat, Polo,
Sharan, Touran,
Multivan/Transporter T5

Двигатели:

1.6, 2.0, 2.0i

OE номера:

06A 109 479
(заменен)
06A 109 479 A
(заменен)
06A 109 479 B
(заменен)
06A 109 479 C
(заменен)
06A 109 479 F
(настояща)

Артикулни номер:

531 0203 20
530 0171 10
530 0171 30



Снимка 1: Шпилката не е правилно завита.



Снимка 2: Шпилката е правилно завита.

При монтажа на обтяжната ролка 531 0203 20 трябва да гарантирате, че резбата (M10) на шпилката е навита докрай и е на нивото на цилиндровия блок. Резбата не трябва да се показва от блока (виж Илюстрация 2)

Ако резбата (M10) на шпилката не е навита докрай в блока (виж Илюстрация 1), обтяжната ролка няма да легне добре върху повърхността на цилиндровия блок и следователно ще се повреди. Притягането на обтегача върху показваща се от блока част на резбата на шпилката ще създаде впечатление, че обтегачът е правилно монтиран.

При работата на двигателя резултиращите върху обтяжната ролка сили могат да доведат до разхлабване на шпилката/обтегача, което може да причини сериозни повреди на двигателя.



Трябва да гарантирате, че резбата на шпилката е наравно с блока на двигателя, или даже е под него! Ако шпилката е в някакво друго положение, това може да доведе до неправилно функциониране на обтяжната ролка.

Забележка:

За завъртането на ексцентрика и за обтягането на зъбния ремък използвайте ключ за кука глава, тип Allen.



Спазвайте указанията на производителя на превозното средство!

Съответните резервни части ще намерите в нашия онлайн каталог на адрес www.Schaeffler-Aftermarket.com или в RepXpert на адрес www.RepXpert.com.

Състояние към 02.2011
INA 0067

Запазваме си правото за технически промени
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

