

SERVICE-INFO



Monteringsvejledning for strammerulle 531 0203 20 v Tandrem sæt KIT 530 0171 10 og vandpumpe KIT 530 0171 30

Bilernes producenter:

Audi, Seat, Škoda, Volkswagen

Modeller:

Audi: A3, A4
Seat: Alhambra, Altea, Altea XL, Cordoba, Ibiza III, Leon, Toledo II, Toledo III
Škoda: Fabia, Octavia, Superb
VW: Bora, Caddy III, Golf IV, Golf V, Golf VI, Jetta III, New Beetle, Passat, Polo, Sharan, Touran, Multivan/Transporter T5

Motorer: 1.6, 2.0, 2.0i

OE-nr.: 06A 109 479 (erstattet)
06A 109 479 (erstattet)
06A 109 479 B (erstattet)
06A 109 479 C (erstattet)
06A 109 479 F (aktuel)

Bestillings nr.: 531 0203 20
530 0171 10
530 0171 30



Figur 1: Støtteboltens er ikke skruet korrekt.



Figur 2: Støtteboltens er skruet korrekt.

Ved montering af strammerulle 531 0203 20 skal man ubetinget passe på, at støtteblokkens gevind (M10) er helt skruet i motorblokken. Ingen gevinddel bør være synlige (se figur 2).

Hvis støtteboltens gevind (M10) ikke skrues korrekt (se figur 1), vil strammerullens kontaktoverflade ikke sidde helt på motorblokken og vil derfor tage skade. Støtteboltens bliver grebet af strammerullen og skaber et indtryk, at den er fastskruet.

Ved en kørende motor og deraf følgende store kræfter kan strammerullen løsnes fra støtteboltens. Strammerullens funktion kan således ikke garanteres.



Støtteboltens gevind skal ubetinget skrues helt ind i motorblokken!
Hver anden position af støtteboltens kan resultere i strammerullens fejl!

Bemærk:

Til at dreje excentrikken skal man bruge en nøgle til indvendig sekskant (6mm) til at stramme tandremmen.



Sørg for at overholde vejledningen fra køretøjfabrikanten!

De angivne reservedelenumre fra køretøjfabrikanterne tjener kun til sammenligningsformål.

De relevante reservedele kan De finde i vores onlinekatalog på www.Schaeffler-Aftermarket.com eller RepXpert på www.RepXpert.com.

Status af 02.2011

INA 0067

Tekniske ændringer forbeholdes

© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

