



SERVICE INFO – INA 0067



Monteringsanvisningar för spännrulle 531 0203 20

Tillverkare: Audi, Seat, Skoda, Volkswagen

Modeller:

Audi: A3, A4

Seat: Alhambra, Altea, Altea XL, Cordoba, Ibiza III, Leon, Toledo II, Toledo III

Škoda: Fabia, Octavia, Superb

VW: Bora, Caddy III, Golf IV, Golf V, Golf VI, Jetta III, New Beetle, Passat, Polo, Sharan, Touran, Multivan/Transporter T5

Motorer: 1.6, 2.0, 2.0i

Best.nr.: 531 0203 20

530 0171 10

530 0171 30



Bild 2: Pinnbulten är korrekt inskruvad

Vid montering av spännrulle 531 0203 20 måste man se till att gängan (M10) hos pinnbulten är helt inskruvad och i höjd med motorblocket. Gängen får inte synas (se bild 2)

Om pinnbulten (M10) inte är korrekt inskruvad (se bild 1), kommer inte spännrullen att ligga an mot motorblocket med hela sin yta och kommer därmed att skadas. Pinnbulten dras åt in i spännrullen och ger ett intryck av att den är fast åtdragen.

Då motorn är igång och genom de stora krafterna som verkar på spännrullen, kan då pinnbulten lossna. Korrekt funktion hos spännrullen kan därefter inte garanteras.



Bild 1: Pinnbulten felaktigt inskruvad

Se ovillkorligen till att pinnbultens gängor är inskruvade så att de avslutas i höjd med motorblocket! Alla andra lägen hos pinnbulten kan leda till felaktig funktion hos spännrullen!

Följ fordonstillverkarens anvisningar!

Vill du veta mer? Vi kan hjälpa dig!

Schaeffler Automotive Aftermarket c/o

Schaeffler Sverige AB

Tel.: +46 (0)8 595 109 00

aftermarket.neu@schaeffler.com

www.schaeffler.se/aftermarket



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET