



SERVICE INFO – INA 0067



Инструкция по установке натяжного ролика 531 0203 20 в комплектах 530 0171 10 и 530 0171 30

Автопроизводитель: Audi, Seat, Skoda, Volkswagen

Модели:

Audi: A3, A4

Seat: Alhambra, Altea, Altea XL, Cordoba, Ibiza III, Leon, Toledo II, Toledo III

Skoda: Fabia, Octavia, Superb

VW: Bora, Caddy III, Golf IV, Golf V, Golf VI, Jetta III, New Beetle, Passat, Polo, Sharan, Touran, Multivan/Transporter T5

Двигатель: 1.6, 2.0, 2.0i

ОЕ номера:

06A 109 479 (заменен)

06A 109 479 A (заменен)

06A 109 479 B (заменен)

06A 109 479 C (заменен)

06A 109 479 F (актуальный)

Артикул:

531 0203 20

530 0171 10

530 0171 30



Рис. 1: Неправильно вкрученный штифт.

При установке натяжного ролика 531020320 вы должны убедиться в том, что резьба (M10) на направляющем штифте полностью вкручена внутрь блока двигателя. Если резьба на штифте вкручена не до конца (см. рис. 1), то натяжной ролик не встанет параллельно плоскости блока двигателя и будет в скором времени поврежден. Если не учесть этого, то при установке натяжителя может показаться что все стоит правильно, однако при запуске двигателя, силы, воздействующие на натяжной ролик, могут повредить направляющий штифт, что приведет к ещё большим неисправностям.



Рис. 2: Правильно вкрученный штифт.

...❖ Указание

Вы должны убедиться что резьба на штифте вкручена вровень с блоком двигателя или даже глубже внутрь. Если штифт находится в неправильной позиции, то это означает, что натяжитель будет работать неправильно.

...❖ Важно!

Используйте 6 мм. шестигранный ключ для натяжения зубчатого ремня. Следуйте спецификациям автопроизводителя для данных работ.

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Необходимо больше информации? Мы можем помочь!

ООО „Шеффлер Украина“

Тел.: +380 (44) 520 – 13 – 80

Факс: +380 (44) 520 – 13 – 81

E-mail: info.ua@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com.ua



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

INA 0067