



Risc de confuzie între rolele întinzătoare 531 0252 30 și 531 0525 30

Producător auto: Seat, Škoda, VW

Modele:

Seat: Arosa, Cordoba, Ibiza II, Ibiza III, Ibiza IV, Inca
Škoda: Felicia I, Felicia II, Octavia
VW: Bora, Caddy II, Fox, Golf III, Lupo, Polo, Vento

Motorizare: 1.0, 1.0i, 1.3, 1.4, 1.4i, 1.6, 1.6i, 1.9 TDI

Nr. identificare piesă:

531 0252 30
531 0525 30



Fig.: Diferențe între rolele întinzătoare 531 0252 30 (stânga) și 531 0525 30 (dreapta)

Rolele întinzătoare 531 0252 30 și 531 0525 30 pot fi confundate.

Atât numerele de identificare cât și caracteristicile extrem de asemănătoare ale pieselor le fac greu de deosebit doar prin inspecție vizuală.



Verificați corectitudinea numărului de identificare al rolelor întinzătoare înainte de montare. Asemănarea dintre numere poate cauza confundarea celor două componente.

Diferența este doar la nivelul indicatorilor celor două role întinzătoare și a alinierii indicatorilor (vezi figura).

Totuși, din punct de vedere tehnic, cele două dispozitive sunt foarte diferite. Rola întinzătoare 531 0252 30 are o forță de strângere superioară și o gamă de operare mai vastă decât rola 531 0525 30.

Utilizarea unui model de rolă întinzătoare necorespunzător poate genera oscilații și, în consecință, scăparea curelei dințate. Poate duce la defectarea motorului.



Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

Piese de schimb potrivite pot fi găsite în catalogul on-line la adresa www.Schaeffler-Aftermarket.com sau la www.RepXpert.com.

Publicat 03.2011

INA 0069

Informațiile prezente pot suferi modificări
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

Referirea la numerele de identificare ale pieselor de schimb este făcută în scop strict comparativ.