

SERVICE-INFO



Риск от объркване на обтяжните ролки 531 0252 30 и 531 0525 30

Автомобилен производител:

Seat, Škoda, VW

Модел:

Seat: Arosa, Cordoba, Ibiza II, Ibiza III, Ibiza IV, Inca
Škoda: Felicia I, Felicia II, Octavia

VW: Bora, Caddy II, Fox, Golf III, Lupo, Polo, Vento

Двигатели:

1.0, 1.0i, 1.3, 1.4, 1.4i, 1.6, 1.6i, 1.9 TDI

Артикулни номера:

531 0252 30

531 0525 30



Снимка: Различаване на обтяжните ролки 531 0252 30 (ляво) и 531 0525 30 (дясно)

Съществува опасност от объркване на обтяжните ролки 531 0252 30 и 531 0525 30.

При тях не само номерата са много подобни, но от визуална гледна точка има също много малки разлики.



Преди монтажа на обтяжните ролки трябва да се убедите, че номерът на частта е правилният. Сходството на номерата означава, че съществува повишен риск от объркване на двата детайла.

Различни са само показалците на двете обтяжни ролки, както и центрирането на показалците (виж илюстрацията).

Обаче от техническа гледна точка, двата детайла са много различни. Обтяжната ролка 531 0252 30 е с по-голяма сила на обтягане и с по-голям работен обхват от обтягащата ролка 531 0525 30.

Размяната на обтяжните ролки може да доведе до възникване на осцилации, вследствие на които зъбният ремък да прескочи. Това може да доведе даже и до повреда на двигателя.



Спазвайте указанията на производителя на превозното средство!

Съответните резервни части ще намерите в нашия онлайн каталог на адрес www.Schaeffler-Aftermarket.com или в RepXpert на адрес www.RepXpert.com.

Състояние към 03.2011
INA 0069

Запазваме си правото за технически промени
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

