

SERVICE-INFO



Risiko for forveksling af strammeruller 531 0054 30 og 531 0626 30 og 531 0525 30

Producent:
Seat, Škoda, VW

Modeller:
Seat: Arosa, Cordoba, Ibiza II, Ibiza III, Ibiza IV, Inca
Škoda: Felicia I, Felicia II, Octavia Bora, Caddy II, Fox, Golf III, Lupo, Polo, Vento
VW:

Motorer: 1.0, 1.0i, 1.3, 1.4, 1.4i, 1.6, 1.6i, 1.9 TDI

Best. nr.: 531 0252 30 531 0525 30



Figur 2: Forskelle i strammerulle 531 0252 30 (til venstre) og 531 0525 30 (til højre)

Der er en risiko for forveksling af strammeruller 531 0252 30 og 531 0525 30.

De har ikke alene meget lignende komponentnumre, men der er næsten heller ingen visuel forskel på strammerullerne.



Inden montering af strammerullen skal man ubetinget overholde det rigtige komponentnummer. Som følge af lignende numre er der en høj risiko for forveksling.

Den eneste forskel er indikationen af begge styreruller og dens placering (se figur)

Begge ruller er, teknisk set, forskellige, hvor strammerulle 531 0252 30 har en større spændingskraft og arbejdsområde end strammerulle 531 0525 30.

En forveksling af styrerulle kan resultere i remmens svingning og at tandremmen springer over med en tand. Derefter kan man ikke udelukke deraf følgende beskadigelse af motoren.



Sørg for at overholde vejledningen fra køretøjfabrikanten!

De relevante reservedele kan De finde i vores onlinekatalog på www.Schaeffler-Aftermarket.com eller RepXpert på www.RepXpert.com.

Status af 03.2011
INA 0069

Tekniske ændringer forbeholdes
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

De angivne reservedelenumre fra køretøjfabrikanterne tjener kun til sammenligningsformål.

