



Κίνδυνος σύγκυσης των τεντωτήρων με κωδικούς 531 0252 30 και 531 0525 30

Κατασκευαστής οχήματος:

Seat, Škoda, VW

Μοντέλα:

Seat: Arosa, Cordoba, Ibiza II, Ibiza III, Ibiza IV, Inca
Škoda: Felicia I, Felicia II, Octavia
VW: Bora, Caddy II, Fox, Golf III, Lupo, Polo, Vento

Κινητήρες: 1.0, 1.0i, 1.3, 1.4, 1.4i, 1.6, 1.6i, 1.9 TDI

Κωδικοί INA: 531 0252 30
531 0525 30



Εικόνα : διαχωρισμός μεταξύ των τεντωτήρων 531 0252 30 (αριστερά) και 531 0525 30 (δεξιά)

Υπάρχει κίνδυνος σύγκυσης των τεντωτήρων 531 0252 30 και 531 0525 30.

Εκτός της έντονης ομοιότητας των δυο κωδικών, είναι πολύ δύσκολο να τους ξεχωρίσουμε και οπτικά.



Πριν την τοποθέτηση των εξαρτημάτων πρέπει να εξασφαλιστεί ότι ο κωδικός είναι σωστός. Η ομοιότητα μεταξύ των δύο αυξάνει το ρίσκο σύγκυσης και την πιθανότητα ζημιάς!

Μόνο οι δείκτες των δυο τροχαλιών και η ευθυγράμμιση τους (δείτε την εικόνα) είναι διαφορετικοί.

Παρόλα αυτά από τεχνικής πλευράς οι δύο τεντωτήρες είναι πολύ διαφορετικοί. Ο τεντωτήρας 531 0252 30 έχει υψηλότερη δύναμη τάνυσης και μεγαλύτερο εύρος λειτουργίας από τον 531 0525 30.

Η εναλλαγή των δυο εξαρτημάτων μπορεί να οδηγήσει σε ταλαντώσεις, προκαλώντας έτσι τον οδοντωτό ιμάντα να «πηδήξει δόντι». Αυτό μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε καταστροφή του κινητήρα.



Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Κατάλληλα ανταλλακτικά θα βρείτε στον ηλεκτρονικό μας κατάλογο, διεύθυνση www.Schaeffler-Aftermarket.com, ή στο RepXpert, στην διεύθυνση www.RepXpert.com.

Έκδοση 03.2011

INA 0069

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

Οι κωδικοί ανταλλακτικών του κατασκευαστή του οχήματος αναφέρονται μόνο για σύγκριση.