



SERVICE INFO – INA 0069



531 0252 30 és 531 0525 30 cikkszámú feszítőgörgők

Összetévesztés veszélye

Gyártók: Seat, Škoda, VW

Modellek:

Seat: Arosa, Cordoba, Ibiza II, Ibiza III, Ibiza IV, Inca

Škoda: Felicia I, Felicia II, Octavia

VW: Bora, Caddy II, Fox, Golf III, Lupo, Polo, Vento

Motorok: 1.0, 1.0i, 1.3, 1.4, 1.4i, 1.6, 1.6i, 1.9 TDI

Cikksz.: 531 0252 30
531 0525 30



Az aktuális hozzárendelést lásd az alkatrész-katalógusban.

Az 531 0252 30 és az 531 0525 30 cikkszámú feszítőgörgőknél fennáll a veszély, hogy azokat összetévesztjük egymással.

Nem csak a cikkszámuk nagyon hasonló, hanem szemre is alig van köztük különbség. Tulajdonképpen a két feszítőgörgő mutatója és azok elhelyezkedése (1. ábra) eltérő.

1. ábra: Balra - 531 0252 30 cikkszámú feszítőgörgő, jobbra - 531 0525 30 cikkszámú feszítőgörgő

A feszítőgörgők felcserélése miatt a fogasszík belengése és átugrása következhet be. Az ebből adódó motorkárosodásokat nem lehet kizárni.

Kiegészítőleg ezeket a hátoldalukra nyomott számok alapján (2. ábra) meg lehet különböztetni:

Cikkszám	Rányomott szám
532 0252 30	979272
532 0525 30	979548

A beszerelés előtt feltétlenül ügyeljen a helyes cikkszámra. A számok hasonlósága miatt itt fokozottan fennáll a felcserélés veszélye.



2. ábra: Balra - 531 0252 30 cikkszámú feszítőgörgő, jobbra - 531 0525 30 cikkszámú feszítőgörgő

Ügyeljen a jármű gyártójának előírásaira!

Szemre nagyon hasonlóak, azonban műszakilag nagyon különbözőek. Az 531 0252 30 cikkszámú feszítőgörgőnek nagyobb a feszítési ereje és nagyobb a működési tartománya, mint az 531 0525 30 cikkszámú feszítőgörgőnek.

Többet szeretne? Tudunk segíteni!

www.RepXpert.com

Service Center - Szerviz Központ: 00800 1 753-3333*

* díjmentes telefonszám, H-P: 8.00–17.00 óra között

www.schaeffler-aftermarket.com



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

INA 0069