



SERVICE INFO – INA 0069



Utförande hos spännrulle 531 0252 30 och 531 0525 30

Förväxlingsrisk

Tillverkare: Seat, Škoda, VW

Modeller:

Seat: Arosa, Cordoba, Ibiza II, Ibiza III, Ibiza IV, Inca

Škoda: Felicia I, Felicia II, Octavia

VW: Bora, Caddy II, Fox, Golf III, Lupo, Polo, Vento

Motorer: 1.0, 1.0i, 1.3, 1.4, 1.4i, 1.6, 1.6i, 1.9 TDI

Best.nr.: 531 0252 30
531 0525 30

För aktuell användning, se reservdelskatalogen



Bild 1: Vänster - spännrulle 531 0252 30, höger spännrulle 531 0525 30

Hos spännrulle 531 0252 30 och 531 0525 30 finns risk för förväxling.

Inte nog med att deras beställningsnummer är snarlika, dessutom uppvisar de nästan inga synliga skillnader. Endast visaren och dess placering skiljer sig åt hos de båda spännrullarna (Bild 1).

Som följd av förväxling mellan spännrullarna kan det medföra svängningar uppstår i kuggremmen, samt även att den hoppar över. Som följd därav kan man inte utesluta motorskador.

Förutom detta kan rullarna skiljas åt genom de tryckta numren (Bild 2) på baksidan:

Beställningsnumret	Tryckt nummer
532 0252 30	979272
532 0525 30	979548

Före montering måste man se till att reservdelsnumret är korrekt. Som följd av likheterna hos numren finns stor sannolikhet för förväxling.

Även om de synbart är mycket lika, är den tekniska skillnaden mycket stor. Spännrulle 531 0252 30 har högre spännkraft och ett större driftsintervall än spännrulle 531 0525 30.



Bild 2: Vänster - spännrulle 531 0252 30, höger spännrulle 531 0525 30

Följ fordonstillverkarens anvisningar!

Vill du veta mer? Vi kan hjälpa dig!

Schaeffler Automotive Aftermarket c/o
Schaeffler Sverige AB
Tel. +46 (0)8 595 109 00
aftermarket.neu@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com



INA 0069