

SERVICE-INFO



Instrucțiuni de montare a întinzătorului 534 0412 10

Producător: Ford

Modele: Galaxy, Mondeo IV, S-Max

Motorizare: 1.8 TDCi

Nr. OE: 6G9Q-6A228-BC / 1425510
8G9Q-6A228-AA / 1567809

Nr. identificare piesă:
534 0412 10



Fig. 1: Versiunea 1



Fig. 2: Versiunea 2

În cazul autovehiculelor menționate există două versiuni de întinzător pentru accesorii, ce se montează „ex-works”.

Versiunea 1 (**Figura 1**) poate fi utilizată doar împreună cu un amortizor de vibrații ale arborelui cotit.

Version 2 (**Image 2**) can be installed both in vehicles with a crankshaft vibration damper și autovehicule cu arbore cotit cu rolă fixă.

De aceea, Departamentul post-vânzare al Schaeffler Automotive produce doar versiunea 2 a întinzătorului.

În cazul montării întinzătorului 534 0412 10, produs de Departamentul post-vânzare al Schaeffler Automotive, asigurați-vă că șurubul vechi este înlocuit cu cel nou, inclus în pachet (**Fig. 3**).

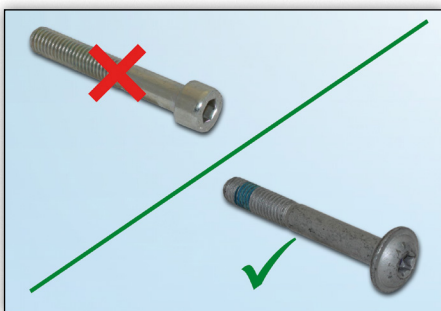


Fig. 3: Șuruburi

În plus, în cazul motoarelor al căror arbore cotit este prevăzut cu un amortizor de vibrații, este necesară verificarea stării mecanice a acestuia și a integrității articulației din cauciuc/metal.

Înlocuiți amortizorul de vibrații al arborelui cotit dacă este defect.

Atenție:
Utilizați șurubul inclus în pachet!



Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

Referirea la numerele de identificare ale pieselor de schimb este făcută în scop strict comparativ.

Piesele de schimb potrivite pot fi găsite în catalogul on-line la adresa www.Schaeffler-Aftermarket.com sau la www.RepXpert.com.

Publicat 09.2011
INA 0081

Informațiile prezente pot suferi modificări
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

