

# SERVICE-INFO



## Montage-Hinweis für Spannarm 534 0412 10

**Hersteller:** Ford  
**Modelle:** Galaxy, Mondeo IV, S-Max  
**Motor:** 1.8 TDCi  
**OE-Nummern:** 6G9Q-6A228-BC / 1425510  
8G9Q-6A228-AA / 1567809  
**Art-Nr.:** 534 0412 10



**Bild 1:** Version 1



**Bild 2:** Version 2

In den genannten Fahrzeugen werden werksseitig zwei unterschiedliche Versionen des Spannarms für den Aggregatetrieb verbaut.

Version 1 (**Bild 1**) kann nur in Verbindung mit einem Kurbelwellenschwingsdämpfer eingesetzt werden.


Version 2 (**Bild 2**) kann sowohl in Fahrzeugen mit Kurbelwellenschwingsdämpfer, als auch in Fahrzeugen mit starrer Kurbelwellenscheibe verbaut werden.

Deshalb bietet Schaeffler Automotive Aftermarket ausschließlich den Spannarm in der Version 2 an.

Beim Einbau des von Schaeffler Automotive Aftermarket angebotenen Spannarms 534 0412 10 muß unbedingt darauf geachtet werden, daß die ausgebaute Schraube des alten Spannarms gegen die beiliegende neue Schraube (**Bild 3**) ausgetauscht wird.

Desweiteren muß bei Motoren mit Kurbelwellenschwingsdämpfer geprüft werden ob dieser mechanisch in Ordnung ist und keine Beschädigungen in der Gummi-Metall-Verbindung aufweist.

Ist der Kurbelwellenschwingsdämpfer defekt, muß dieser ausgetauscht werden.

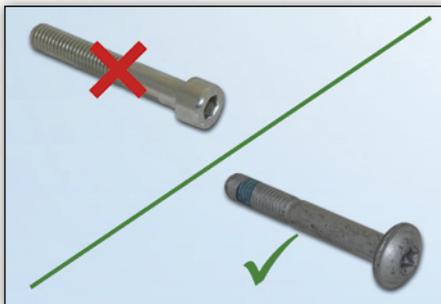

**Bild 3:** Schrauben

### Achtung:

Die dem Spannarm beiliegende Schraube unbedingt verwenden!



Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Entsprechende Ersatzteile finden Sie in unserem Online-Katalog unter [www.Schaeffler-Aftermarket.de](http://www.Schaeffler-Aftermarket.de) oder im RepXpert unter [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Stand 09.2011

INA 0081

Technische Änderungen vorbehalten

© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

### Für weitere Informationen:

Telefon: +49(0)1801-753-333\*

Fax: +49(0)6103-753-297

INA-AS@Schaeffler.com

[www.Schaeffler-Aftermarket.de](http://www.Schaeffler-Aftermarket.de)

\*3,9 ct/min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42€/min.

