

SERVICE-INFO



Szerelési utasítás az 534 0412 10 cikkszámú feszítőkarhoz

Gyártó:	Ford
Modellek:	Galaxy, Mondeo IV, S-Max
Motorok:	1.8 TDCi
OE sz.:	6G9Q-6A228-BC/1425510 8G9Q-6A228-AA/1567809
Cikksz.:	534 0412 10



1. ábra: 1. változat



2. ábra: 2. változat


Az említett járműveknél gyárilag a feszítőkar két eltérő változatát szerelik be a segédberendezések meghajtásába.

Az 1. változatot (**1. ábra**) csak egy forgattyústengely forgási rezgéscsillapítóval együtt szabad alkalmazni.

A 2. változatot (**2. ábra**) úgy a forgási rezgéscsillapítóval mint a merev tárcsával szerelt forgattyústengellyel készült járművekbe is be lehet szerelni.

Ezért a Schaeffler Automotive Aftermarket kizárólag a feszítőkar 2. változatát kínálja.

A Schaeffler Automotive Aftermarket által ajánlott 534 0412 10 cikkszámú feszítőkar beszerelésekor feltétlenül ügyeljen arra, hogy a régi feszítőkar kiszerelt csavarjait cserélje le a mellékelt új csavarokra (**3. ábra**).

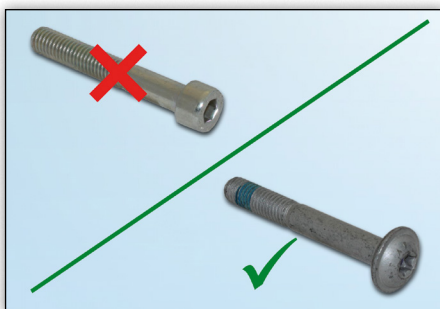

3. ábra: Csavarok

Ezen túlmenően a forgattyústengelyen forgási rezgéscsillapítóval szerelt motoroknál le kell ellenőrizni, hogy az mechanikailag rendben van-e és nem látható-e rajta sérülés a gumi-fém kapcsolatnál.

Ha hibás a forgattyústengely forgási rezgéscsillapítója, akkor azt ki kell cserélni.

Figyelem:

Feltétlenül a feszítőkarhoz mellékelt csavart használja!



Vegye figyelembe a járműgyártó előírásait!

Amennyiben hivatkozás történik a járműgyártó alkatrészszámára, akkor az csak összehasonlításra szolgál.

Megfelelő alkatrészeket az online katalógusunkban talál a **www.Schaeffler-Aftermarket.com** vagy a RepXpert-en a **www.RepXpert.com** honlapokon.

2011.09 állapot
INA 0081

Műszaki változtatás joga fenntartva
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

