



SERVICE INFO – INA 0081



Инструкция по установке для натяжителя 534 0412 10

Модель:

Ford: Galaxy, Mondeo IV, S-Max

Двигатель: 1.8 TDCi

Номера оригинального оборудования:

6G9Q-6A228-BC / 1425510

8G9Q-6A228-AA / 1567809

Артикульный номер: 534 0412 10



Рисунок 1: Версия №1



Рисунок 2: Версия №2

В указанных автомобилях может устанавливаться два варианта натяжителя ремня вспомогательного оборудования.

Вариант 1 (Рис. 1) может быть установлен только в сочетании с демпфированным шкивом коленвала.

Вариант 2 (Рис. 2) может устанавливаться на автомобилях и с демпфированным и с цельным шкивом коленвала.

Schaeffler Automotive Aftermarket предлагает только натяжитель варианта 2.

При установке натяжителя 534 0412 10, предлагаемого Schaeffler Automotive Aftermarket, необходимо убедиться, что болты, извлеченные из старого натяжителя, заменены новыми, вложенными в комплект. (Рис.3).

Кроме того, на двигателях, оснащенных демпфированным шкивом коленвала, необходимо убедиться в его целостности и отсутствии повреждений на металлических/резиновых частях.

Если шкив коленвала поврежден, его необходимо заменить.

Внимание:
Необходимо использовать новые болты натяжителя, входящие в комплект поставки.

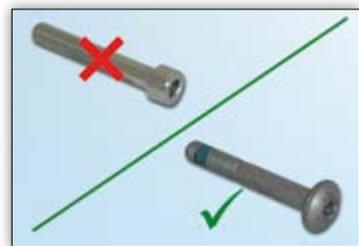


Рисунок 3: болты

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Необходимо больше информации? Мы можем помочь!

ООО „Шеффлер Украина“

Тел.: +380 (44) 520 – 13 – 80

Факс: +380 (44) 520 – 13 – 81

E-mail: info.ua@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com.ua



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

INA 0081