




SERVICE INFO – INA 0108



Melunpoisto apulaitekäytön alueella

Mallit:
Opel: Astra H, Signum, Vectra C, Zafira B
Moottorit: Z18XER
Til.nrot: 535 0143 10

Moniurakiilahihnan voimakas värähtely voi edellä esitetyissä laturin kiinteällä hihnapyörällä varustetuissa autoissa aiheuttaa voimakasta melua.

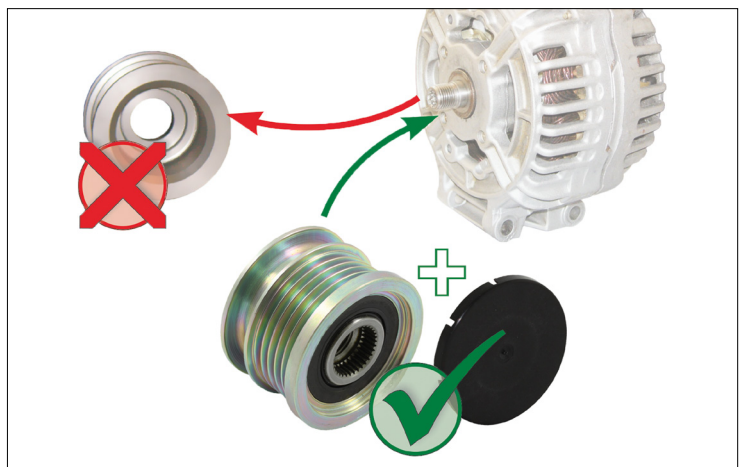

Kuva 1: Kiinteän hihnapyörän vaihto laturin vapaapyörään

Teknisenä ratkaisuna on Schaeffler Automotive Aftermarketin tarjonnassa näihin autoihin sopiva laturin vapaapyörä. Se vähentää apulaitekäytön dynaamista kuormitusta ja rajoittaa siten melun syntyä.



Kuva 2: Laturin vapaapyörä 535 0143 10

Schaeffler Automotive Aftermarket suosittelee kyseisissä autoissa laturin kiinteän hihnapyörän vaihtamista laturin vapaapyörään 535 0143 10.

Tärkeää: On ehdottomasti noudatettava toimituksen mukana tulevia asennusohjeita!

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!

Lisätietoja tuotteista ja soveltuvuuksista löytyy on-line luettelostamme www.schaeffler-aftermarket.de sekä RepXpert www.repxpert.com

INA 0108

Schaeffler Automotive Aftermarket
c/o Schaeffler Finland Oy
puhelin: 0207 366204
info.fi@schaeffler.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

