



SERVICE INFO – INA 0167



Помпата за охлаждаща течност 538 0314 10

Неизправност поради прилагането на допълнителен уплътнител

Производител: Chevrolet, Opel

Модели:

Chevrolet: Aveo, Cruze, Orlando, Trax

Opel/Vauxhall: Adam, Astra, Corsa, Insignia, Mokka


Двигатели: 1.2, 1.4

Арт. номер: 538 0314 10

За настоящият списък направете справка в каталога



Снимка 1: 538 0314 10 - Помпа за охлаждаща система с придружаващо уплътнение

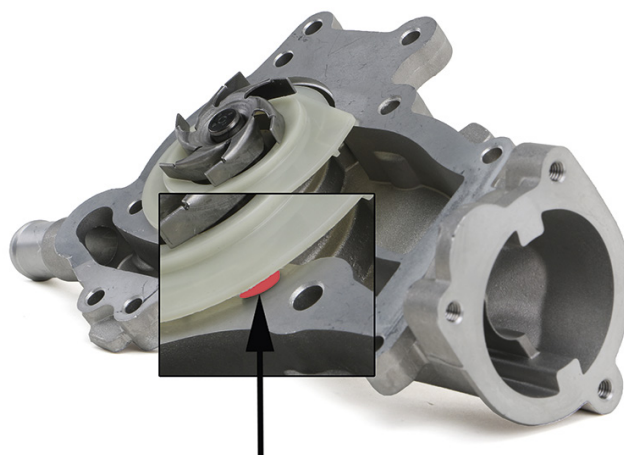

Снимка 2: Изкривен пластмасов щит поради излишния уплътнител

Помпата за охлаждаща течност 538 0314 10 е запечатана с гарнитура. При монтажа НЕ може да се използва допълнителен уплътнител.

Ако се използва допълнителен уплътнител по време на монтажа, излишъкът от уплътнителя е притиснат между корпуса на помпата за охлаждащата течност и пластмасовия щит, който се води от потока на охлаждащата течност (фиг.2), причинявайки изкривяване. При работа еcranът се притиска срещу работната перка, уврежда или напълно унищожава щита, което води до повреда на помпата за охлаждаща течност. Отломки от пластмасовия щит преминават през охлаждащата система и могат да причинят последващи повреди.

Вижте също и сервисна информация INA 0162.

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

Schaeffler Bulgaria OOD

62 A, Dondukov blvd.

1504 Sofia, Bulgaria

Факс: +359 2 946 3886

Тел: +359 2 946 3900

LuK-INA-FAG-AS@Schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com

INA 0167

