



SERVICE INFO



Kühlmittelpumpe 538 0314 10

Ausfall durch zusätzlich aufgebrachtes Dichtmittel

Hersteller: Chevrolet, Opel

Modelle:

Chevrolet: Aveo, Cruze, Orlando, Trax

Opel: Adam, Astra, Corsa, Insignia, Mokka

Motoren: 1.2, 1.4

Art.-Nr.: 538 0314 10

Aktuelle Zuordnung siehe Teilekatalog



Bild 1: 538 0314 10 - Kühlmittelpumpe mit beiliegender Flachdichtung

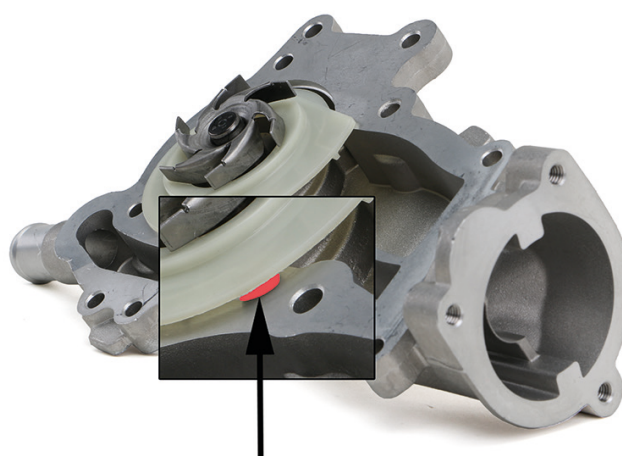


Bild 2: Gelöste Kunststoffscheibe durch überschüssiges Dichtmittel

Die Kühlmittelpumpe 538 0314 10 ist mit einer Flachdichtung abgedichtet, beim Einbau darf KEIN zusätzliches Dichtmittel verwendet werden.

Andernfalls drückt sich bei der Montage überschüssiges Dichtmittel zwischen Gehäuse und strömungsführende Kunststoffscheibe (Bild 2). Diese wird im Fahrbetrieb dann durch den rotierenden Impeller beschädigt oder ganz zerstört und die Kühlmittelpumpe fällt aus. Bruchstücke der Kunststoffscheibe können in den Kühlkreislauf geraten und Folgeschäden verursachen.

Siehe hierzu auch Service Information INA 0162.

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Mehr Werkstattwissen unter:

www.repxpert.de

Schaeffler REPXPERT Service Center: 00800 1 753-3333*

*kostenfreie Rufnummer, Mo.-Fr. von 8.00–17.00 Uhr

www.schaeffler-aftermarket.de

