



SERVICE INFO – INA 0167

משאבת מים מק"ט – 10 0314 538

כשל עקב הוספת חומר אטימה מיותר

יצרני הרכבים: שברולט, אופל, ווקסהול

דגמים:


שברולט: Aveo, Cruze, Orlando, Trax

אופל \ ווקסהול: Adam, Astra, Corsa, Insignia, Mokka

מנועים: 1.4, 1.2

מק"ט: 538 0314 10

לרשימות מעודכנות פנה אל הקטלוגים השונים

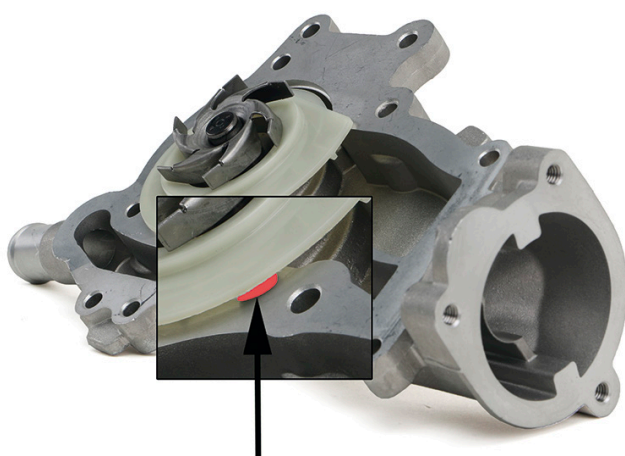

תמונה 2: כיסוי מגן פלסטי מעוות עקב עודף חומר אטיום

אטימת משאבת המים מק"ט – 10 0314 538 מתבצעת על ידי אטם שטוח
אין צורך בהוספת שום חומר אטימה נוסף במהלך ההתקנה!

במידה ומורחים חומר אטימה נוסף במהלך ההתקנה, עודפי חומר האטימה
נדחפים החוצה בין בית משאבת המים לבין כיסוי המגן הפלסטי אשר מוביל את
נוזל הקירור (תמונה 2) וגורמים לעיוותו.
במהלך הפעולה המגן הפלסטי נלחץ אל עבר השבשבת (אימפלר), אשר פוגע בו
או אפילו הורס אותו לחלוטין, דבר זה גורם לכשל מוחלט של משאבת המים.
שבבי הפלסטיק של המגן נכנסים אל תוך מערכת נוזל הקירור של הרכב ועלולים
אף לגרום לנזק תוצאתי נוסף לרכב.

ראה גם הוראה טכנית – INA 0162.



תמונה 1: 10 0314 538 – משאבת מים הכוללת את האטם השטוח

שים לב יש לוודא קיום הנחיות יצרן הרכב בנושא זה!

For further information

Phone: 972-4-8114146

Email: zafrir.egozi@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com



SCHAEFFLER

REP>XPERT

INA 0167