



SERVICE INFO – INA 0182



Честа причина за неизправност в ангренажното задвижване Прекомерна хлабина в лагера на помпата на охлаждащата течност

Производители: Dacia, Lada, Nissan, Renault

Модели:

Dacia: Duster, Logan, Sandero
Lada: Largus
Nissan: Kubistar
Renault: Clio, Fluence, Kangoo, Laguna, Megane, Modus, Scenic, Thalia, Twingo, Wind

Двигатели: 1.4 16V, 1.6 16V

Арт. номер: 530 0639 30
530 0640 30

За настоящият списък направете справка в каталога



530 0640 30 — Помпа за охлаждаща течност с комплект ангренажен ремък

Върху помпите за охлаждащата течност, които се монтират при ремонт, все по-често се появява прекомерна лагерна хлабина. В резултат на това, страните на ангренажния ремък ще се движат срещу водача на зъбното колело на разпределителния вал с прекомерна сила, която ги уврежда, а също и ремъка. Фрагменти могат да се разхлябят и да унищожат други компоненти в ангренажното задвижване.

Затова Schaeffler Aftermarket предлага комплекти ангренажни ремъци заедно със съответната помпа за охлаждаща течност.

За да се избегнат допълнителни разходи, възникнали на по-късен етап, помпата за охлаждащата течност трябва винаги да се сменя, когато се сменят компонентите на ангренажното задвижване.

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

Schaeffler Bulgaria OOD

62 A, Dondukov blvd., 1504 Sofia, Bulgaria
Факс: +359 2 946 3886
Тел: +359 2 946 3900
LuK-INA-FAG-AS@Schaeffler.com
www.schaeffler.bg/aftermarket

INA 0182

