



SERVICE INFO – INA 0182



Časté příčiny výpadků v pohonu rozvodů

Nadměrná vůle ložiska čerpadla chladicí kapaliny

Výrobce: Dacia, Lada, Nissan, Renault

Modely:

Dacia: Duster, Logan, Sandero

Lada: Largus

Nissan: Kubistar

Renault: Clio, Fluence, Kangoo, Laguna, Megane, Modus, Scenic, Thalia, Twingo, Wind

Motory: 1.4 16V, 1.6 16V

Obj. č.: 530 0639 30
530 0640 30

Aktuální přiřazení viz katalog dílů



530 0640 30 - Čerpadlo chladicí kapaliny se sadou ozubeného řemenu

U čerpadla chladicí kapaliny montovaného v prvovýbavě dochází při zvyšujícím se počtu kilometrů k nadměrné vůli ložiska. Ozubený řemen v důsledku toho nabíhá bočně poměrně velkou silou na vodící hranu rozvodového kola vačkového hřídele a poškozují jak rozvodové kolo, tak především bok ozubeného řemene. Uvolněné fragmenty mohou poškodit další součásti pohonu rozvodů.

Společnost Schaeffler Aftermarket proto nabízí sadu ozubeného řemenu s příslušným čerpadlem chladicí kapaliny.

Čerpadlo chladicí kapaliny by mělo být vždy vyměňováno při výměně dílů pohonu rozvodů, aby se předcházelo pozdějším předčasným výdajům.

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

Chcete vědět víc? Můžeme vám pomoci!

Schaeffler CZ s.r.o.

Tel. +420 267 298 601-7

Poradenství +420 602 240 554

aftermarket.cz@schaeffler.com

www.schaeffler.cz/aftermarket

INA 0182

