



SERVICE INFO – INA 0182



Jakopäässä usein esiintyvän vian syyt

Jäähdytysnestepumpun laakerin liian suuri vällys

Autonvalmistajat: Dacia, Lada, Nissan, Renault

Mallit:

Dacia:	Duster, Logan, Sandero
Lada:	Largus
Nissan:	Kubistar
Renault:	Clio, Fluence, Kangoo, Laguna, Megane, Modus, Scenic, Thalia, Twingo, Wind

Moottorit: 1.4 16V, 1.6 16V

Tuotenumero: 530 0639 30
530 0640 30

Nykyinen luettelointi, ks. osaluettelo



530 0640 30 - Jäähdytysnestepumppu ja hammashihnasarja

Alkuperäisvarusteena asennetussa jäähdytysnestepumpussa ilmenee kilometrimäärän kasvaessa laakerin liiallista väljyyttä. Tämän seurauksena hankaa hammashihnan reuna suhteellisen suurella voimalla nokka-akselin jakopyörän reunaan vahingoittaen sekä jakopyörää, että ennen kaikkea hammashihnan reunaa. Irronneet osat voivat vahingoittaa jakopään muita osia. Schaeffler Aftermarket tarjoaa siksi hammashihnasarjaa yhdessä vastaavan jäähdytysnestepumpun kanssa.

Myöhempien lisäkulujen välttämiseksi pitäisi jäähdytysnestepumppu vaihtaa aina jakopään käytön osien vaihdon yhteydessä.

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!

Haluatko tietää enemmän? Voimme auttaa!

Schaeffler Finland OY
Tel. +358 (0)207 36 6204
Fax +358 (0)207 36 6205
info.fi@schaeffler.com
www.schaeffler.fi/aftermarket

INA 0182

