



SERVICE INFO – INA 0182



Gyakori meghibásodási okok a vezérlés meghajtásában

A vízpumpa túl nagy csapágyhézagja

Gyártók: Dacia, Lada, Nissan, Renault

Modellek:

Dacia: Duster, Logan, Sandero

Lada: Largus

Nissan: Kubistar

Renault: Clio, Fluence, Kangoo, Laguna, Megane, Modus, Scenic, Thalia, Twingo, Wind

Motorok: 1.4 16V, 1.6 16V

Cikksz.: 530 0639 30
530 0640 30

Az aktuális hozzárendelést lásd az alkatrészkatalógusban.



530 0640 30 – vízpumpa fogasszíjkészlettel

A gyárilag beszerelt vízpumpánál a növekvő futásteljesítménnyel gyakran túl nagy csapágyhézag lép fel. Ezáltal a fogasszík megnövekedett erővel dolgozik a vezérműtengely kerekeinek a peremes tárcsája ellen és sérülést okoz azon. Ezen kívül a leváló darabok a vezérlés meghajtásának további részegységeiben is sérüléseket okozhatnak.

Ezért a Schaeffler Aftermarket fogasszíjkészletet ajánl a hozzá tartozó vízpumpával.

Az esetleges későbbi kiegészítő költségek elkerülése érdekében a vezérlés meghajtása részegységeinek cseréjekor mindig cseréljék ki a vízpumpát is.

Ügyeljenek a jármű gyártójának előírásaira!

Többet szeretne? Tudunk segíteni!

www.repxpert.com

Service Center - Szerviz Központ: 00800 1 753-3333*

* díjmentes telefonszám, H-P: 8.00–17.00 óra között

www.schaeffler.hu/aftermarket

INA 0182

