



SERVICE INFO – INA 0182



Cauza frecventă a defectării mecanismului de acționare a sistemului de distribuție

Jocul excesiv al rulmentului la pompa de apă

Producător: Dacia, Lada, Nissan, Renault

Modele:

Dacia: Duster, Logan, Sandero
Lada: Largus
Nissan: Kubistar
Renault: Clio, Fluence, Kangoo, Laguna, Megane, Modus, Scenic, Thalia, Twingo, Wind

Motorizare: 1.4 16V, 1.6 16V

Nr. identificare

piesă: 530 0639 30
530 0640 30

Pentru listele actuale consultați cataloagele în diferitele forme de prezentare



530 0640 30 — Pompa de răcire cu kit-ul de curea de distribuție

Jocul excesiv al rulmentului apare tot mai frecvent la pompele de apă. Ca urmare a acestui joc, părțile laterale ale curelei de distribuție se vor lovi de ghidajele laterale ale pinionului axului cu came cu o forță excesivă, deteriorându-le pe acestea, precum și cureaua. Se pot desprinde fragmente, care pot distruge alte componente din mecanismul de acționare a sistemului de distribuție.

De aceea, Schaeffler Aftermarket oferă kit-uri de curea de distribuție împreună cu pompa de apă corespunzătoare.

Pentru a evita apariția ulterioară a unor costuri suplimentare, pompa de apă trebuie întotdeauna înlocuită când se înlocuiesc componentele mecanismului de acționare a sistemului de distribuție.

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

Doriți mai mult? Noi vă putem ajuta!

SC Schaeffler Romania SRL
HOTLINE +40 268 505 200
aftermarket.ro@schaeffler.com
www.schaeffler.ro/aftermarket

INA 0182

