



SERVICE INFO – INA 0182



Vanliga orsaker till fel i kamdrivningen

Allt för stort spel i kylvätskepumpens lager

Tillverkare: Dacia, Lada, Nissan, Renault

Modeller:

Dacia: Duster, Logan, Sandero
Lada: Largus
Nissan: Kubistar
Renault: Clio, Fluence, Kangoo, Laguna, Megane, Modus, Scenic, Thalia, Twingo, Wind

Motorer: 1.4 16V, 1.6 16V

Best.nr.: 530 0639 30
530 0640 30

För aktuell användning, se reservdelskatalogen



530 0640 30 - Kylvätskepump med kuggremssats

Med ökande körsträcka uppstår ett allt för stort spel i den originalmonterade kylvätskepumpens lager. Som följd av detta löper kuggremmen sidledes med förhöjd kraft mot kanterna på kamaxeldreven och skadar dessa. Dessutom kan fragment som lossnar även skada andra delar hos kamdrivningen.

Schaeffler Aftermarket marknadsför därför en sats med kuggrem och passande kylvätskepump.

Kylvätskepumpen skall alltid bytas vid utbyte av delar i kamdrivningen, så att senare följdkostnader undviks.

Följ fordonstillverkarens anvisningar!

Vill du veta mer? Vi kan hjälpa dig!

Schaeffler Automotive Aftermarket c/o
Schaeffler Sverige AB
Tel.: +46 (0)8 595 109 00
aftermarket.neu@schaeffler.com
www.schaeffler.se/aftermarket

INA 0182

