

Blue Print ADG02342

Aplicații:

Kia Sedona 2.9DT (UP751 Model),
Hyundai Terracan 2.9DT 2001>2007



Senzorul de apă se
montează aici



Kia Sedona, Hyundai Terracan - Informații pentru înlocuirea filtrului de carburant

Am primit anumite întrebări referitoare la filtrul de carburant ADG02342, care este prevăzut pentru Kia Sedona și Hyundai Terracan. Au existat sesizări că filtrul ar putea fi nepotrivit pentru aplicațiile menționate în sensul în care este ușor diferit de filtrul OE ce necesită înlocuit, și anume că gaura / alezajul senzorului de prezentă apă este prea mic pentru a permite senzorului electronic să fie montat.

Verificarea noastră a arătat că ambii fabricanți Kia și Hyundai au efectuat modificări ale filtrului de carburant și ale senzorului de apă.

Începând aproximativ cu anul 2006, ambele aplicații au acum o gaură filetată cu diametrul mai mic pentru senzorul de apă.

Ce înseamnă aceasta?

Forma mai veche a filtrului de carburant cu gaură mai mare pentru senzor este acum înlocuită de către fabricanții OE

În prezent Blue Print furnizează doar modelul ADG02342 care respectă specificațiile noi, cele modificate ale modelului OE. Totuși, dacă filtrul original montat pe mașina are o gaură / alezaj pentru senzor mai mare, va fi nevoie să achiziționați noul senzor de prezentă apă cu forma modificată din rețeaua furnizorilor de piese OE.

Credem că există doar un număr mic de vehicule afectate de această problemă; cele mai multe au deja montate modelul nou al filtrului de combustibil și al senzorului de apă.

Gaura senzorului de apă de pe ADG02342 are filet tip M8x1.25.

- Codul senzorului de apă OE nou pentru Kia = 0K52A-23-430
- Codul senzorului de apă OE nou pentru Kia = 0K52A-23-430

Senzorul de apă pentru Kia - 0K52A-23-430



For more technical information please visit: partsfinder.bilsteingroup.com