

Blue Print ADG030148, ADG030149, ADG030150

Applicazioni:
BMW MINI 1.4DT/1.6i 2001>2006i



IT

SOSTITUZIONE KIT FRIZIONE BMW MINI

Abbiamo avuto segnalazioni riguardanti problemi di selezione marce per il modello BMW MINI 1.4/1.6 2001-2006. L'operatore presume che sia colpa della frizione appena sostituita, montandone così un'altra; tuttavia ciò non risolve il problema.

Si è riscontrato che la causa possa essere una crepa sulla forcella frizione. Essendo crepata, quest'ultima flette e durante il funzionamento non permette alla frizione di disinnestarsi completamente. I sintomi sono: slittamento della frizione, vibrazione della frizione e difficoltà di inserimento marce.

Si consiglia di sostituire la forcella di rilascio durante il processo di rimozione della frizione. È buona norma sostituire la forcella durante la sostituzione della frizione in quanto ciò è un problema comune per il veicolo MINI. La sostituzione della frizione dovrebbe prevedere circa 6.5 ore di manodopera.

Non sostituendo la forcella, questa potrebbe causare problemi e difficoltà di inserimento delle marce.

Ciò non è coperto dalla garanzia Blue Print.

La forcella è disponibile presso BMW.

Blue Print inoltre raccomanda le boccole ed nella quale lavora la forcella.



FRATTURA DELLA FORCELLA

Per ulteriori informazioni tecniche visitate: partsfinder.bilsteingroup.com