

# Blue Print ADG030148, ADG030149, ADG030150

Aplicações:  
BMW MINI 1.4DT/1.6i 2001>2006l



PT

## SUBSTITUIÇÃO DO KIT DE EMBRAIAGEM DO BMW MINI

Temos recebido relatos de problemas com o engate e desengate das mudanças no BMW MINI 1.4/1.6 2001-2006. Compreensivelmente os mecânicos assumem que o problema se deve a uma falha na embraiagem e por isso montam um novo kit de embraiagem; no entanto esta medida nem sempre resolve o problema.

Descobrimos que a causa deste problema pode recair numa fissura na soldadura da forquilha da embraiagem, que faz com que a forquilha vergue durante o funcionamento e que faz com que a embraiagem não engate completamente. Os sintomas são o arrastamento da embraiagem, dificuldades de engate das mudanças e trepidação da embraiagem.

É imperativo que durante o processo de troca da embraiagem, a forquilha seja limpa e que se verifique minuciosamente se não apresenta danos. Seria boa prática que se montasse uma nova forquilha sempre que se troca a embraiagem, visto que os problemas com a forquilha são um problema comum nos MINI. Com um tempo de reparação de 6.5 horas, este não será porventura um trabalho que gostaria de fazer duas vezes no mesmo veículo.

Falhas na identificação do problema e na substituição da forquilha com problemas pode causar problemas de engate e desengate das mudanças. Esta situação não está coberta pela garantia da Blue Print.

A forquilha está disponível na BMW.

A Blue Print recomenda que ao mesmo tempo sejam também renovados os casquilhos da forquilha e o freio.



**FISSURA NA FORQUILHA  
DA EMBRAIAGEM**

Para mais informação visite: [partsfinder.bilsteingroup.com](http://partsfinder.bilsteingroup.com)