febiEXAKT

Cuffia di protezione per cilindri alzacabina - veicoli Scania

febi 31869 OE 1 549 738
febi 33952 OE 1 720 924
febi 33953 OE 1 720 925
febi 34243 OE 1 549 739
febi 39492 OE 1 1720 927

1

>> PROBLEMA:

Nei veicoli Scania possono emergere delle perdite o mancanze di tenuta dei cilindri ribaltamento cabina sulla guarnizione dell'asta pistone (vedi figura 1). Inoltre si verificano casi di sistemi idraulici fortemente contaminati.

>> CAUSA:

La causa della perdita sulla guarnizione è data dal danneggiamento dell'asta pistone (figura 2), a causa della sporcizia unitamente a spruzzi d'acqua. Una volta iniziata la perdita di olio idraulico, la guarnizione diventa a sua volta veicolo di materiale contaminante (sporcizia e umidità) all'interno del cilindro (figura 3), causando il deterioramento dell'intero sistema idraulico dello stesso.

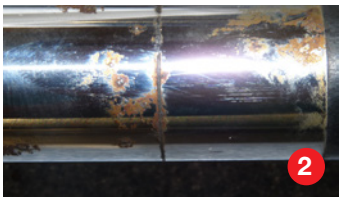

2

3

>> SOLUZIONE:

febi bilstein fornisce ora per i riferimenti sopra menzionati un cappuccio di protezione (figura 4). Il montaggio di tale cappuccio protettivo impedisce allo sporco e agli spruzzi d'acqua di entrare a diretto contatto con la guarnizione. Ciò si traduce in un prolungamento della durata di servizio del cilindro di ribaltamento e degli altri componenti del sistema idraulico del cilindro cabina.

Istruzioni precise sul corretto montaggio del cappuccio di protezione sono allegate a tutti e cinque i cilindri ribaltamento.

4

Salvo modifiche tecniche

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG
Wilhelmstr. 47 | 58256 Ennepetal | Germany
Tel. +49 2333 911-0
Fax +49 2333 911-444
E-Mail info@febi.com

febi is a bilstein group brand

www.febi.com