febiEXAKT

Fole de proteção para veículos Scania

Ref. febi 31869 Ref. OE 1 549 738
Ref. febi 33952 Ref. OE 1 720 924
Ref. febi 33953 Ref. OE 1 720 925
Ref. febi 34243 Ref. OE 1 549 739
Ref. febi 39492 Ref. OE 1 720 927

1

>> Problema:

Fugas no anel de vedação da haste do êmbolo do amortecedor de inclinação da cabina (Figura 1) que ocorreram em veículos Scania. Adicionalmente, ocorreram alguns casos de contaminação grave no sistema hidráulico.

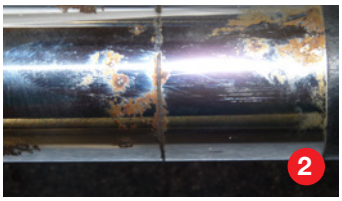

2

3

>> Causa:

A fuga no anel de vedação é provocada por danos na haste do êmbolo (Figura 2) devido à entrada de sujidade e detritos em conjunto com pulverização de água. Por isso, ocorrem fugas no anel de vedação, o que, por sua vez, origina perdas de óleo hidráulico e, por outro lado, permite a entrada de sujidade e humidade no amortecedor de inclinação (Figura 3), contaminando todo o sistema hidráulico de inclinação da cabina.

>> Solução:

Agora, a febi bilstein tem disponível um fole de proteção (Figura 4) com as referências indicadas acima. A instalação deste fole de proteção impede o contacto direto da sujidade e da pulverização de água com o vedante. Assim, a vida útil do amortecedor de inclinação e dos outros componentes do sistema hidráulico de inclinação da cabina aumenta consideravelmente. As instruções de instalação deste fole de proteção estão incluídas com todos os cinco amortecedores de inclinação.

4

A informação técnica está sujeita a alterações

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG
Wilhelmstr. 47 | 58256 Ennepetal | Germany
Tel. +49 2333 911-0
Fax +49 2333 911-444
E-Mail info@febi.com

febi is a bilstein group brand

www.febi.com