SERVICE INFO – INA 0187

Schimbare în curea elastică cu nervuri în V

Fulia întinzătorului 531 0503 10 nu mai este necesară.

Producător:	Fiat, Iveco
Modele:	
Fiat:	Ducato
Iveco:	Daily
Motorizare:	F1AE
Nr. identificare piesă:	531 0503 10 FB4EPK903

Pentru listele actuale consultați cataloagele în diferitele forme de prezentare

La transmisia auxiliară a compresorului pentru aer condiționat, producătorii enumerați mai sus folosesc o curea elastică cu nervuri în V, începând de la motorul nr. 0113090. Aceasta elimină fulia întinzătorului care era necesară înainte, cu curea convențională cu nervuri în V.

Motoarele până la motorul nr. 0113089 pot fi de asemenea echipate cu cureaua elastică cu nervuri în V FB4EPK903 în timpul întreținerii preventive. Și aceasta elimină necesitatea fuliei de întinzător.

Cureaua elastică cu nervuri în V respectă toate specificațiile tehnice, fără nicio restricție, putând fi montată în siguranță și pe motoarele până la motorul nr. 0113089. Odată ce un motor a fost modificat într-unul cu curea elastică cu nervuri în V, nu se mai poate monta în niciun caz o fulie de întinzător.

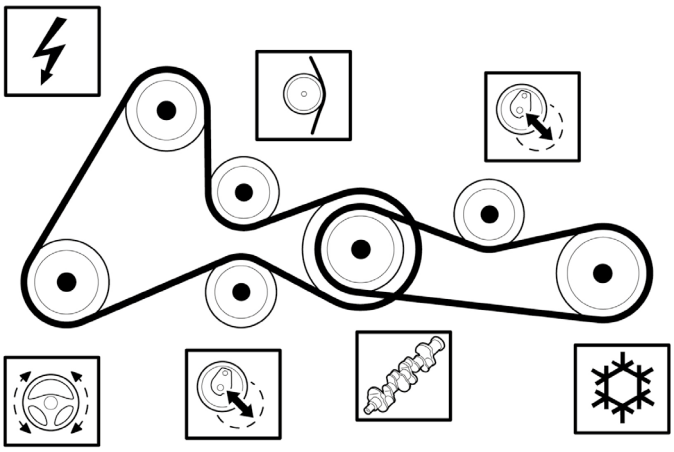

Fig. 1: Transmisia auxiliară până la motorul nr. 0113089 cu fulie întinzător

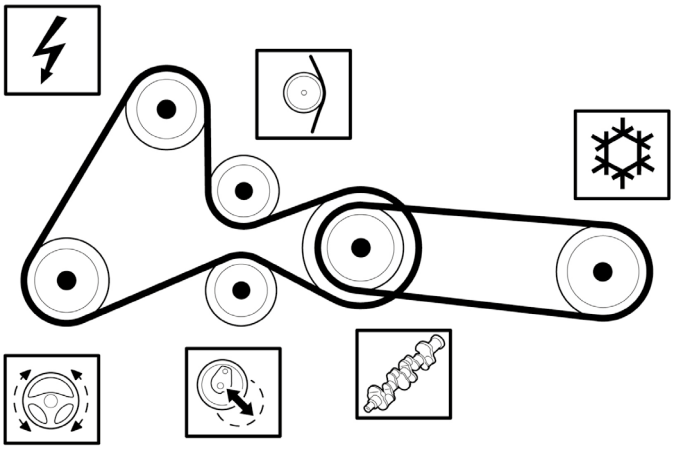

Fig. 2: Transmisia auxiliară începând de la motorul nr. 0113090 cu curea elastică cu nervuri în V

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

Doriți mai mult? Noi vă putem ajuta!
SC Schaeffler Romania SRL
HOTLINE +40 268 505 200
aftermarket.ro@schaeffler.com
www.schaeffler.ro/aftermarket

Publicat 03.2019 **INA 0187** Informațiile prezente pot suferi modificări
Referirea la numerele de identificare ale pieselor de schimb este făcută în scop strict comparativ
© 2019 Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG