

## Kvačila privrednih motornih vozila:


### Kvarovi, koji nastaju prilikom prijevoza / neispravne manipulacije

Dvolamelno kvačilo

Puknuće oka / umetnutog diska

Udarcem prilikom prijevoza, ili kroz neispravno manipuliranje prilikom ugradnje može doći do slijedećih oštećenja:

#### 1. Puknuće oka na umetnutom disku:

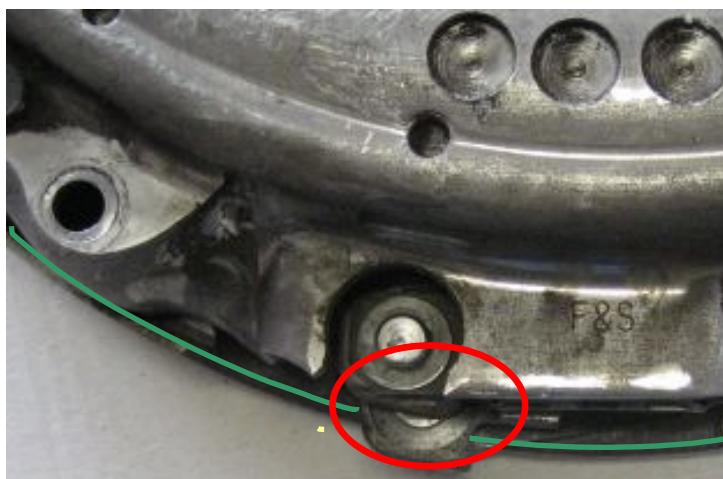


Sl. 1: Oko prelazi vanjski promjer

Mjesto, gdje je oko puklo, samo je po sebi teško uočljivo.

Na sl. 1 se jasno vidi, da oko prelazi preko vanjskog promjera pritisne ploče.

Na sl. 2+3 vide se puknuća.

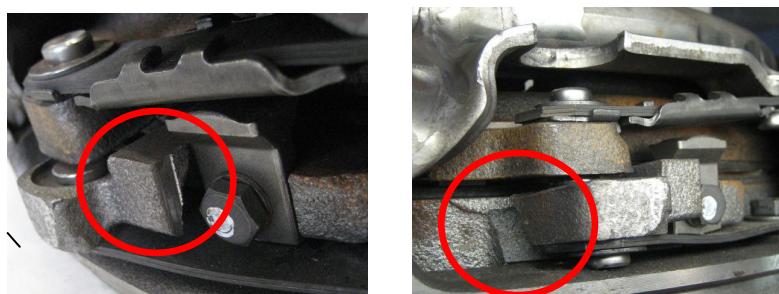

Sl. 2+3: Puknuća oka umetnutog diska

Ukoliko je pritisna ploča ovako ugrađena mogu nastupiti poteškoće pri odvajanju.

Osim toga može se prilikom rada odlomljeni komad pokrenuti s tangencijalnim lisnatim oprugama centrifugalnom silom prema van i oštetići zvono mjenjača.

#### 2. Lom umetnutog diska:



Sl. 4: Puknuti umetnuti disk

Ovako oštećene pritisne ploče ne smiju se nikako ugrađivati, jer inače se mora računati s visokim troškovima kao posljedicom!