



FAG

SERVICE INFO – FAG 0032



Truck Hub Unit (THU)

Соблюдение установочного положения

Производители: DAF, Iveco, MAN, Mercedes-Benz, Scania, Dana, Gigant

Артикульный номер: 805003CA.H195
805011C
805012.06.H195
805092.07
571762.01.H195
803194.26
805003A.H195



Рисунок 1: Грузовой ступичный узел (THU) с уплотнительным кольцом (слева) и скошенным краем (справа) на внутреннем кольце

Подшипниковые узлы, перечисленные выше должны быть установлены в правильном положении. Несмотря на то, что форма оси вала не позволит установить подшипниковый узел неправильно, данный бюллетень создан для дополнительных разъяснений.

Основное отличие можно увидеть на внутреннем подшипнике. Некоторые подшипниковые узлы имеют уплотнительные кольца O-образной формы на внутреннем кольце (рис. 2), где другие подшипники имеют просто скошенную или закругленную кромки (рис. 3) В таблицу перечислены характеристики и установочные положения подшипниковых узлов.



Рисунок 2: Грузовой ступичный узел с O-обр. кольцом

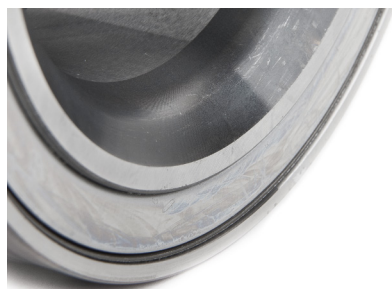


Рисунок 3: Truck Hub Unit with beveled edge

Артикульный номер	Характеристики / установочное положение
805003CA.H195 805011C 805012.06.H195 805092.07	O-образное кольцо / скошенный край
571762.01.H195 803194.26 805003A.H195	Скошенный край / внутренние грани

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Необходимо больше информации? Мы можем помочь!

ООО „Шеффлер Украина“

Тел.: +380 (44) 520 – 13 – 80

Факс: +380 (44) 520 – 13 – 81

E-mail: info.ua@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com.ua



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

FAG 0032