



FAG

SERVICE INFO – FAG 0033



Εξωτερικές διαφορές – Δακτύλιοι αισθητήρων ABS

Παρουσίαση των διαφορετικών σχεδιασμών μουαγιέ τροχού

Κατασκευαστής: DAF
Κωδικός
ανταλλακτικού RIU
(Repair Insert Unit): 566283.01.H195
Αρ. ανταλλακτικού
δακτυλίων
αισθητήρων ABS: 434 0579 10
434 0580 10

Στα φορτηγά DAF χρησιμοποιούνται δύο διαφορετικά μουαγιέ τροχού και μπορεί να τοποθετηθεί η μονάδα μουαγιέ τροχού (RIU) με αρ. ανταλλακτικού 566283.01.H195.


Ωστόσο, τα δύο διαφορετικά μουαγιέ τροχού διαθέτουν διαφορετικούς δακτύλιους αισθητήρων ABS. Κατά την αντικατάσταση του δακτυλίου αισθητήρων ABS, είναι σημαντικό να εντοπίζονται οι εξωτερικές διαφορές προκειμένου να αντιστοιχίζεται ο σωστός δακτύλιος στο σωστό μουαγιέ.



Ο αρ. ανταλλακτικού 434 0579 10 εφαρμόζει στον νέο σχεδιασμό μουαγιέ τροχού

Ο παρακάτω πίνακας αναφέρει τα αναγνωριστικά των δύο δακτυλίων αισθητήρων ABS:

Μουαγιέ τροχού	Κωδικός ανταλλακτικού RIU	Κωδικός ανταλ-λακτικού DAF Δακτύλιος ABS	Κωδικός ανταλ-λακτικού FAG Δακτύλιος ABS
παλιός σχεδιασμός	566283.01.H195	1805823	434 0580 10
νέος σχεδιασμός	566283.01.H195	1805824	434 0579 10

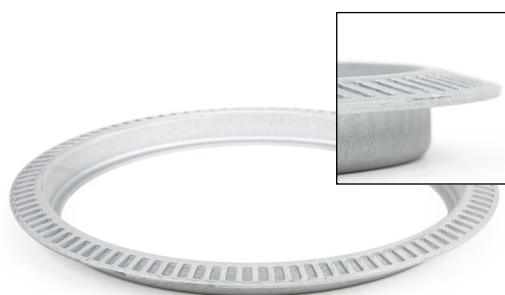

Ο δακτύλιος ABS με αρ. ανταλλακτικού 434 0580 10 εφαρμόζει στον παλιό σχεδιασμό μουαγιέ τροχού

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!
schaefflergr@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.gr



SCHAEFFLER

REP>XPERT

FAG 0033