

Identificarea rolelor întinzătoare corecte

531 0399 20 și 531 0500 20

Producător:

Audi, Seat, Skoda, Volkswagen

Modell:

- **Audi** A3, TT, TT Roadster
- **Seat** Alhambra, Leon, Toledo II
- **Skoda** Octavia
- **Volkswagen** Bora, Golf IV, New Beetle

Motor:

1.8, 1.8T

Nr. piesă LuK AS: **531 0399 20**
531 0500 20

Nr. OE:

531 0399 20 06B 109 243 (activ)
531 0500 20 06B 109 243 F (activ)
06B 109 243 D
06B 109 243 A

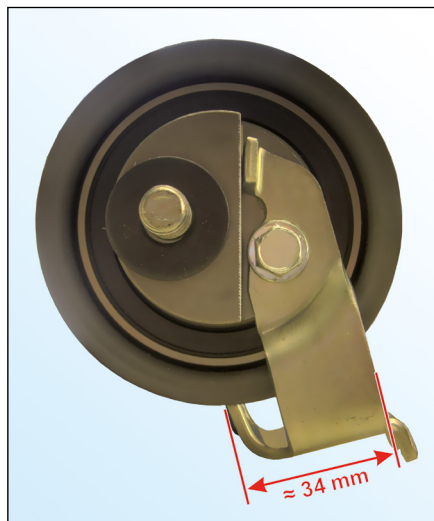


Fig. 1: 531 0399 20

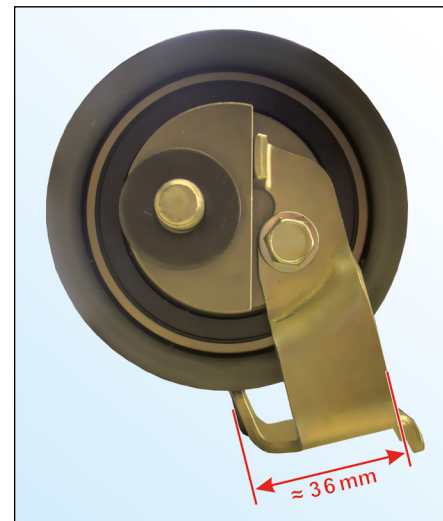


Fig. 2: 531 0500 20

Înlocuirea rolei întinzătoare pentru curea-ua de distribuție se va face doar cu una concepută pentru modelul respectiv.

Diferențele vizuale între rolele întinzătoare **531 0399 20** și **531 0500 20** sunt aproape imperceptibile.

Observație:

Datorită geometriei diferite a opritorului, rolele întinzătoare **nu** pot fi inter-schimbate.



Montarea unei role întinzătoare greșite poate duce la **defectarea motorului**.

Respectați instrucțiunile producătorului autovehiculului.

Piese de schimb potrivite pot fi găsite în catalogul on-line la adresa **www.Schaeffler-Aftermarket.com** sau la **www.RepXpert.com**.

Publicat 06.2008

INA 0021

Informațiile prezente pot suferi modificări
© 2008 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG