

Nebezpečí záměny napínacích kladek 531 0399 20 a 531 0500 20

Výrobci:

Audi, Seat, Škoda, Volkswagen

Modely:

- **Audi** A3, TT, TT Roadster
- **Seat** Alhambra, Leon, Toledo II
- **Škoda** Octavia
- **Volkswagen** Bora, Golf IV, New Beetle

Motory:


1.8, 1.8T

Objednací č.:


531 0399 20
531 0500 20

OE-č.:

531 0399 20 06B 109 243 (aktuální)
531 0500 20 06B 109 243 F (aktuální)
06B 109 243 D
06B 109 243 A

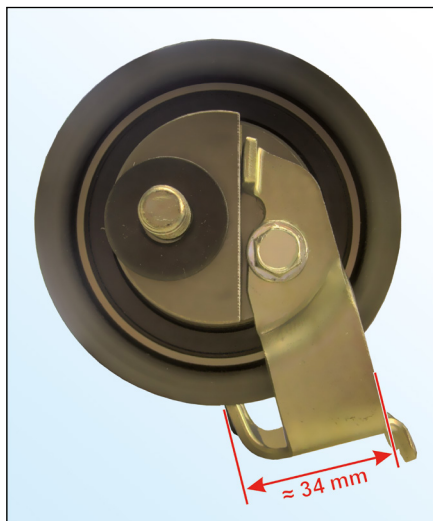

Obr. 1: 531 0399 20

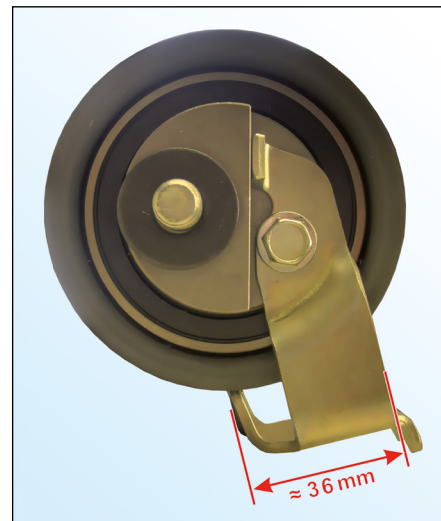

Obr. 2: 531 0500 20

Při výměně napínací kladky rozvodového řemene je nutné dbát na přesné přiřazení vozidla.

Obě napínací kladky **531 0399 20** a **531 0500 20** je z vnějšku téměř nemožné rozlišit.

Pokyn:

Vzhledem k různým rozměrům dorazového plechu nesmí dojít k záměně napínací kladky.



Při montáži chybné napínací kladky vzniká **nebezpečí poškození motoru**.

Dbejte údajů výrobce vozidla.

Příslušné náhradní díly naleznete v našem online-katalogu na adrese **www.Schaeffler-Aftermarket.com** nebo v **www.RepXpert.com**.

Stav 06.2008

INA 0021

Technické změny vyhrazeny

© 2008 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

Průběžná 74 a, 100 00 Praha

Tel. +420 267298601-3

Fax +420 267298600

www.Schaeffler-Aftermarket.com

Aftermarket.cz@Schaeffler.com

