



Risiko for forveksling af strammeruller 531 0399 20 og 531 0500 20

Producenter:

Audi, Seat, Škoda, Volkswagen

Modeller:

- **Audi** A3, TT, TT Roadster
- **Seat** Alhambra, Leon, Toledo II
- **Škoda** Octavia
- **Volkswagen** Bora, Golf IV, New Beetle

Motorer:

1.8, 1.8T

Bestillings nr.:

531 0399 20
531 0500 20

OE-nr.:

531 0399 20 06B 109 243 (aktuel)
531 0500 20 06B 109 243 F (aktuel)
06B 109 243 D
06B 109 243 A

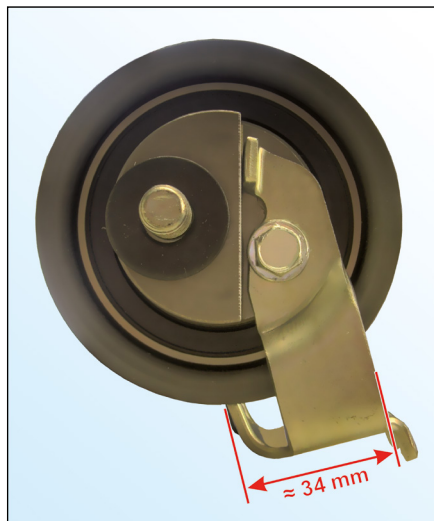


Fig. 1: 531 0399 20

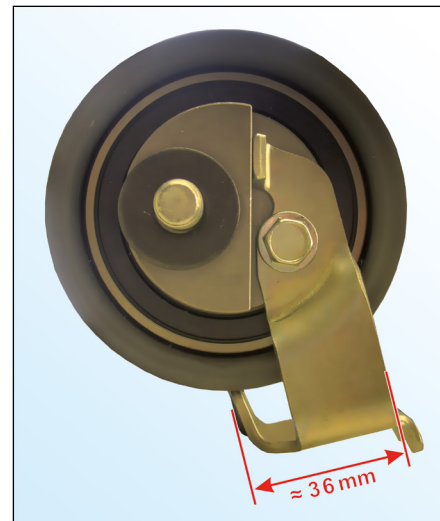


Fig. 2: 531 0500 20

Ved udskiftning af taktkædens strammerulle skal man passe på den nøjagtige til-
deling af køretøjet.

Det er næsten umuligt at lave udvendig
differentiation mellem to strammeruller
531 0399 20 og **531 0500 20**

Bemærk:

Med hensyn til forskellige størrelser af
understøtningsblik må strammerullen
aldrig forveksles.



Ved montering af en forkert strammerulle er der en risiko for motorens
ødelæggelse.

Sørg for at overholde oplysningerne
fra køretøjfabrikanten!

De relevante reservedele kan De finde
i vores onlinekatalog på
www.Schaeffler-Aftermarket.com eller
RepXpert på **www.RepXpert.com**.

Status af 06.2008
INA 0021

Tekniske ændringer forbeholdes
© 2008 Schaeffler Automotive Aftermarket