

Κίνδυνος να μπερδευτούν οι τεντωτήρες 531 0399 20 και 531 0500 20

Κατασκευαστής οχήματος:
Audi, Seat, Skoda, Volkswagen


Μοντέλα:

- **Audi** A3, TT, TT Roadster
- **Seat** Alhambra, Leon, Toledo II
- **Skoda** Octavia
- **Volkswagen** Bora, Golf IV, New Beetle


Κινητήρας: 1.8, 1.8T

Κωδ. INA: 531 0399 20
531 0500 20

Κωδ. OE:
531 0399 20 06B 109 243 (τρέχων)
531 0500 20 06B 109 243 F (τρέχων)
06B 109 243 D
06B 109 243 A

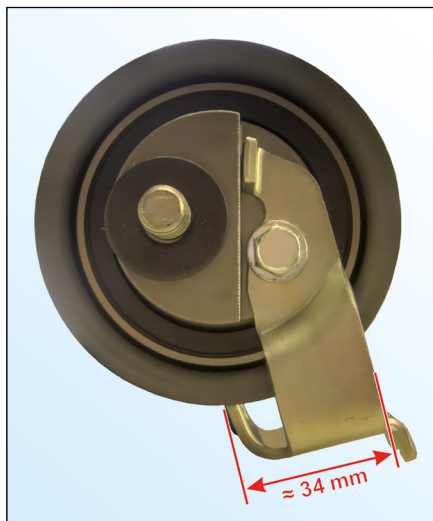

Εικόνα 1: 531 0399 20

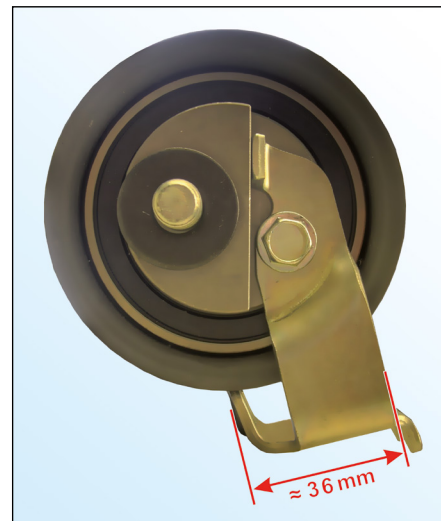

Εικόνα 2: 531 0500 20

Κατά την αντικατάσταση του τεντωτήρα στο σύστημα χρονισμού πρέπει να προσέξετε την ακριβή αντιστοίχιση στο όχημα.

Οι δύο τεντωτήρες **531 0399 20** και **531 0500 20** είναι σχεδόν ίδιοι εξωτερικά.



Εάν τοποθετηθεί λάθος τεντωτήρας υπάρχει κίνδυνος ζημιάς στον κινητήρα!

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Υπόδειξη:

Λόγω της διαφορετικής γεωμετρίας του τερματικού ελάσματος οι τεντωτήρες δεν είναι εναλλάξιμοι!

Κατάλληλα ανταλλακτικά θα βρείτε στον ηλεκτρονικό μας κατάλογο, διεύθυνση www.Schaeffler-Aftermarket.com, ή στο RepXpert, στη διεύθυνση www.RepXpert.com.

Έκδοση 06.2008
INA 0021

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών
© 2008 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG