

Összecserélés veszélye az alábbi feszítőgörgőknél 531 0399 20 és 531 0500 20

Járműgyártó:

Audi, Seat, Škoda, Volkswagen

Modell:

- **Audi** A3, TT, TT Roadster
- **Seat** Alhambra, Leon, Toledo II
- **Škoda** Octavia
- **Volkswagen** Bora, Golf IV, New Beetle

Motor:


1.8, 1.8T

LuK AS sz.:


531 0399 20
531 0500 20

OE sz.:

531 0399 20 06B 109 243
531 0399 20 06B 109 243 F
531 0500 20 06B 109 243 D
531 0500 20 06B 109 243 A

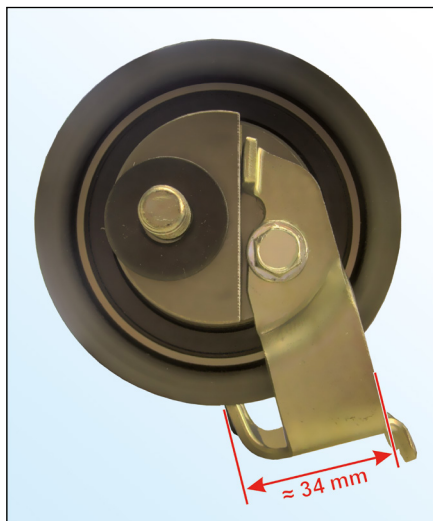

1. ábra: 531 0399 20

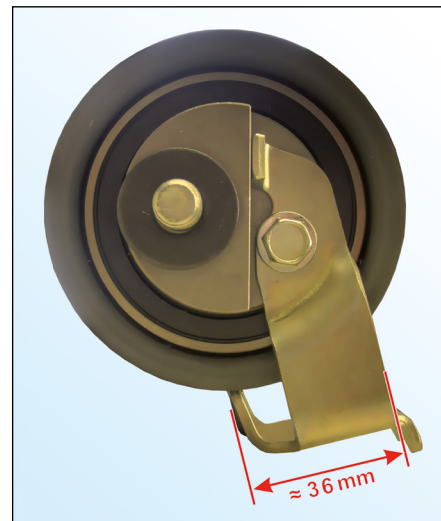

2. ábra: 531 0500 20

A vezérlésben a feszítőgörgők cseréjénél ügyeljen a pontos járműhozzárendelésre.

A két feszítőgörgőt, a **531 0399 20** és a **531 0500 20** kívülről alig lehet megkülönböztetni.



A téves feszítőgörgő beszerelése esetén fennáll a **motor károsodásának** a veszélye!

Ügyeljen a jármű gyártójának előírásaira!

Útmutatás:

Az ütközőlemez eltérő geometriája miatt a feszítőgörgőket nem szabad összecserélni!

Megfelelő alkatrészeket az online katalógusunkban talál a **www.Schaeffler-Aftermarket.com** vagy a RepXpert-en a **www.RepXpert.com** honlapokon.

2008.06. állapot
INA 0021

Műszaki változtatás joga fenntartva
© 2008 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG