

Înlocuirea fuliei alternatorului 535 0117 10 cu fulie alternator cu sistem de rolă liberă 535 0105 10

Producător:
Dacia, Renault

Nr. LuK-AS model vechi: 535 0117 10
Nr. LuK-AS model nou: 535 0105 10

Nr. OE:
• Renault 77 00 110 616

Nr. Alternator: 82 00 323 137



Fig. 1: 535 0117 10

Fulia alternatorului **535 0117 10** (Fig. 1) nu mai este disponibilă, fiind înlocuită cu fulia de alternator cu sistem de rolă liberă **535 0105 10** (Fig. 2).



Fig. 2: 535 0105 10

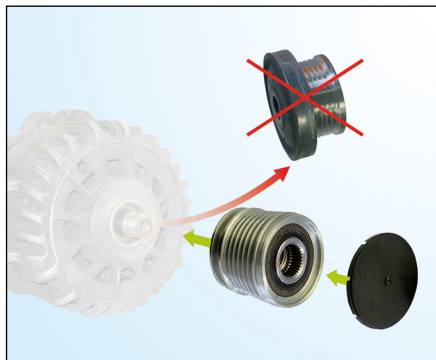


Fig. 3: Procedura de înlocuire

Conținut INA:

1 x Fulie alternator cu sistem de rolă liberă
1 x Capac etanș

Sugestii montare:

1. Slăbiți întinzătorul și demontați curea trapezoidală
2. Verificați starea tuturor elementelor din sistem – înlocuiți elementele deteriorate
3. Demontați fulia de pe alternator (vezi Fig. 3)
4. Montați fulia cu sistem de rolă liberă **535 0105 10** utilizând instrumente adecvate (vezi Fig. 4)
5. Montați capacul de etanșare al fuliei cu sistem de rolă liberă – Verificați montarea corectă și etanșeitatea!
6. Montați curea trapezoidală

x x x x x!

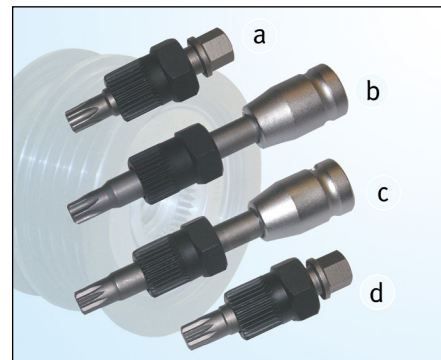


Fig. 4: Instrumente necesare

- a. 400 0235 10 (Torx, scurtă)
b. 400 0201 10 (Torx, standard)
c. 400 0200 10 (Vielzahn, standard)
d. 400 0234 10 (Vielzahn, scurtă)

Important:

Defectarea fuliei alternatorului poate să aibă repercursiuni asupra curelei primare și să provoace defecțiuni costisitoare ale motorului.

Piese de schimb potrivite pot fi găsite în catalogul on-line la adresa www.Schaeffler-Aftermarket.com sau la www.RepXpert.com.

Publicat 11.2008

INA 0026

Informațiile prezente pot suferi modificări
© 2008 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG