

Pericolo di scambiare i galoppini 531 0535 20 e 531 0819 10

Costruttore veicolo:

Honda, Opel, Vauxhall

Modelli:

Honda: Civic

Opel: Astra G, Astra H, Combo, Corsa B, Corsa C, Corsa D, Meriva, Zafira

Vauxhall: Astra Mk IV, Astra Mk V, Corsa Mk II, Combo, Meriva

Motori:

1.7 DI, 1.7 DTI, 1.7 CDTi

OE Numero:

- (1) 56 36 403
97249945
- (2) 56 36 739
97249944
14530-PLZ-Doo

N. art.:

- (1) 531 0535 20
- (2) 531 0819 10

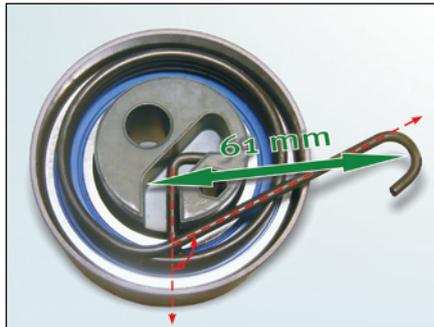


Figura 1: 531 0535 20

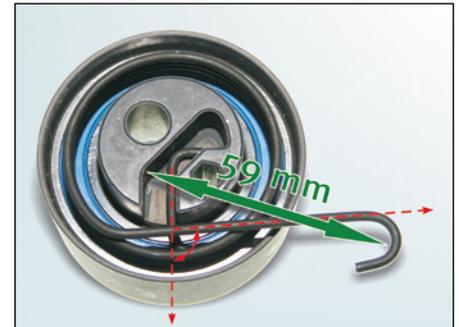


Figura 2: 531 0819 10

Quando si sostituiscono i galoppini con il N. art. 531 0535 20 o 531 0819 10 fare attenzione alla corretta assegnazione alla vettura.

I due galoppini non sono praticamente distinguibili visivamente. L'unica differenza è la diversa geometria della molla tenditrice (vedere figura 1 e 2).

Importante:

I galoppini non devono essere scambiati!
Il montaggio del galoppino errato comporta il pericolo di danneggiare il motore!



Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

I corrispondenti ricambi sono riportati nel nostro catalogo on-line all'indirizzo www.Schaeffler-Aftermarket.com o www.RepXpert.com.

Versione 10.2009

INA 0043

Con riserva di modifiche tecniche

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

Per ulteriori informazioni:

Schaeffler Italia S.r.l.
Strada Provinciale 229 km 17 • 28015 Momo (NO)
e-mail: automotiveaftermarket.it@schaeffler.com
<http://www.schaeffler-aftermarket.it> • <http://www.schaeffler.it>

