

SERVICE-INFO



Diferențe de ordin vizual la întinzătorul 533 0086 30

Producători auto:

Audi, Ford, Seat,
Volkswagen

Modele:

Audi: A6, 80

Ford: Galaxy

Seat: Alhambra, Cordoba, Ibiza II,
Inca, Toledo I

VW: Caddy II, Golf III, Golf IV,
Passat, Polo, Sharan,
Vento, Transporter T4

Motorizare:

1.7 D, 1.7 SDI

1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TDI

2.4 D, 2.5 D

Nr. OE (echipare originală):

Ford: 95VW-10145-DA

1039808

VW: 028 903 315 N
(piesă înlocuită)

028 903 315 R
(piesă nouă)

Nr. identificare piesă:

533 0086 30

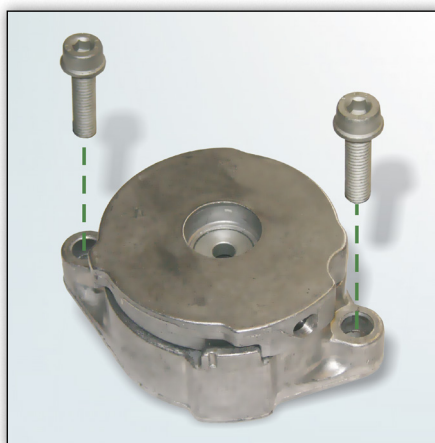


Fig. 1: Design INA cu două șuruburi
M8x35

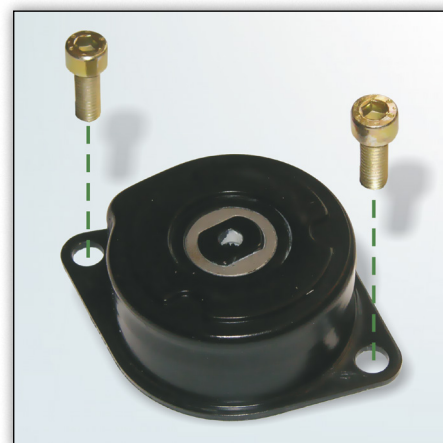


Fig. 2: Design cu două șuruburi M8x22

Versiunile indicate pot înlocui întinzătorul
533 0086 30.

Schaeffler Automotive Aftermarket oferă în
prezent versiunea indicată în Fig. 1.

Ambele versiuni respectă cerințele tehnice.

Notă:

Este obligatorie folosirea șuruburilor
(M8x35) furnizate de către Schaeffler
Automotive Aftermarket datorită grosimii
mai mari a flanșei întinzătorului
533 0086 30 (Fig. 1).



Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

Piese de schimb potrivite pot fi găsite în
catalogul on-line la adresa
www.Schaeffler-Aftermarket.com sau la
www.RepXpert.com.

Publicat 03.2010

INA 0054

Informațiile prezente pot suferi modificări
© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket

