

SERVICE-INFO



Az 533 0086 30 számú szíjfeszítő szemmel látható eltérése

Gyártó: Audi, Ford, Seat, Volkswagen

Modellek:

Audi: A6, 80

Ford: Galaxy

Seat: Alhambra, Cordoba, Ibiza II, Inca, Toledo I

VW: Caddy II, Golf III, Golf IV, Passat, Polo, Sharan, Vento, Transporter T4

Motorok:

1.7 D, 1.7 SDI

1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TDI


2.4 D, 2.5 D

OE számok:


Ford: 95VW-10145-DA
1039808

VW-csoport: 028 903 315 N (lecserélt)
028 903 315 R (aktuális)

Cikk sz.: 533 0086 30

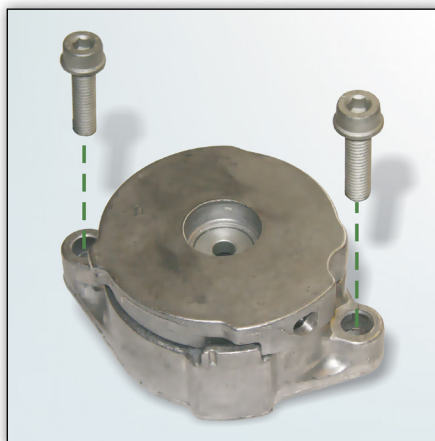

1. ábra: INA-kivitel két M8x35 csavarral

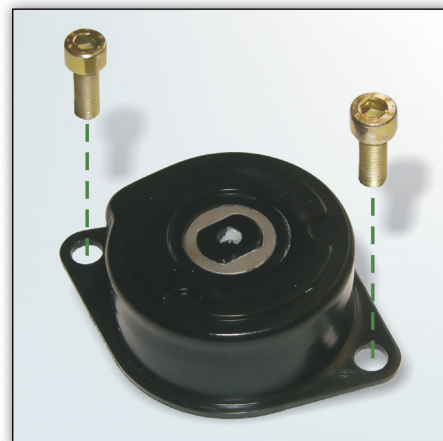

2. ábra: Kivitel két M8x22 csavarral

A 533 0086 30 számú szíjfeszítő cseréjekor a járműbe a megjelölt változatok lehetnek beszerelve.

A Schaeffler Automotive Aftermarket jelenleg az 1. ábrán bemutatott változatot kínálja.

Mindkét kivitel megfelel a műszaki követelményeknek.

Útmutatás:

A Schaeffler Automotive Aftermarket által szállított csavarokat (M8x35) a 533 0086 30 számú szíjfeszítő magasabb karimaszélessége miatt (1. ábra) kell feltétlenül használni.



Ügyeljen a jármű gyártójának előírásaira!

Megfelelő alkatrészeket az online katalógusunkban talál a **www.Schaeffler-Aftermarket.com** vagy a RepXpert-en a **www.RepXpert.com** honlapokon.

2010.03. állapot

INA 0054

Műszaki változtatás joga fenntartva

© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket

