

SERVICE-INFO



Monteringsvejledning til strammeenhed 534 0412 10

Producent:	Ford
Modeller:	Galaxy, Mondeo IV, S-Max
Motor:	1.8 TDCi
OE-nr.:	6G9Q-6A228-BC/1425510 8G9Q-6A228-AA/1567809
Best. nr.:	534 0412 10



Figur 1: Version 1



Figur 2: Version 2


I de nævnte køretøjer monterer man ved fremstilling to forskellige strammeenheder til at drive aggregater.

Version 1 (**figur 1**) kan kun anvendes i forbindelse med dæmperen af vibrationer fra krumtapakslen.

Version 2 (**figur 2**) kan kun anvendes i forbindelse med dæmperen af vibrationer fra krumtapakslen og i køretøjer med en fast remskive til krumtapakslen.

Derfor tilbyder Schaeffler Automotive Aftermarket udelukkende strammeenhedens version 2.

Ved montering af den af Schaeffler Automotive Aftermarket tilbudte strammeenhed (534 0412 10) skal man ubetinget skifte de af den gamle strammeenhed afmonterede skruer ud til nye skruer (**figur 3**).

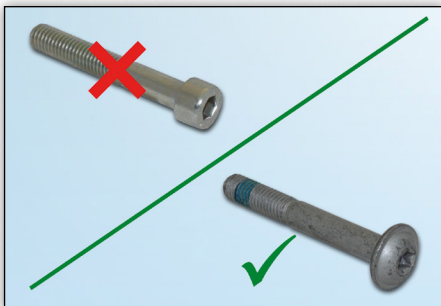

Figur 3: Skruer

Endvidere skal man hos motorer med dæmpere af krumtapakslens vibrationer kontrollere, om dæmperen er OK og ikke viser nogle skader i gummi-metal forbindelsen.

Hvis dæmperen af krumtapakslens vibrationer er blevet beskadiget, skal den udskiftes.

Advarsel:

Man bør ubetinget anvende de til strammeenheden vedlagte skruer!



Sørg for at overholde vejledningen fra køretøjfabrikanten!

De relevante reservedele kan De finde i vores onlinekatalog på www.Schaeffler-Aftermarket.com eller RepXpert på www.RepXpert.com.

Status af 09.2011

INA 0080

Tekniske ændringer forbeholdes

© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

De angivne reservedelenumre fra køretøjfabrikanterne tjener kun til sammenligningsformål.

