



Οδηγίες τοποθέτησης για τον τεντωτήρα 534 0412 10

Κατασκευαστής:

Ford

Μοντέλο: Galaxy, Mondeo IV, S-Max

Κινητήρας: 1.8 TDCi

Κωδικοί ΟΕ: 6G9Q-6A228-BC/1425510
8G9Q-6A228-AA/1567809

Κωδικός ανταλλακτικού:

534 0412 10



Εικόνα 1: Έκδοση 1



Εικόνα 2: Έκδοση 2


Στα αυτοκίνητα τις λίστες, δύο διαφορετικοί κωδικοί του τεντωτήρα στον ιμάντα αξεσουάρ τοποθετούνται από το εργοστάσιο.

Η έκδοση 1 (εικόνα 1) μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε συνδυασμό με αποσβεστήρα κραδασμών.

Η έκδοση 2 (εικόνα 2) μπορεί να τοποθετηθεί τόσο σε αυτοκίνητα με αποσβεστήρα κραδασμού στροφάλου όσο και σε αυτοκίνητα με συμπαγή τροχαλία στροφάλου.

Η Schaeffler Automotive Aftermarket ως εκ τούτου προσφέρει την έκδοση με τους 2 τεντωτήρες.

Κατά την τοποθέτηση του τεντωτήρα 534 0412 10 που προσφέρεται από την Schaeffler Automotive Aftermarket είναι επιβεβλημένο να εξασφαλίζουμε την αφαίρεση της βίδας του παλιού τεντωτήρα και την αντικατάστασή της με την καινούρια που περιλαμβάνεται (εικόνα 3)

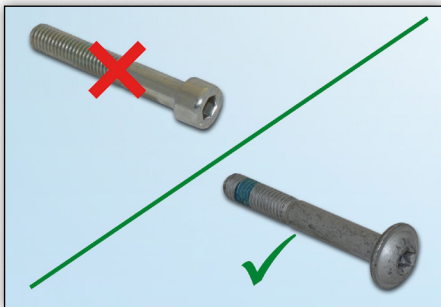

Εικόνα 3: βίδες

Επιπλέον, για κινητήρες με αποσβεστήρα κραδασμών του στροφάλου, πρέπει να ελεγχθεί αν είναι μηχανικά OK και αν υπάρχει ζημιά στον μεταλλικό/ελαστικό σύνδεσμο.

Αν ο αποσβεστήρας κραδασμών στροφάλου είναι ελαττωματικός, πρέπει να αντικατασταθεί.

Προσοχή:

Πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη νέα βίδα που συμπεριλαμβάνεται μαζί με τον τεντωτήρα!



Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Οι κωδικοί ανταλλακτικών του κατασκευαστή του οχήματος αναφέρονται μόνο για σύγκριση.

Κατάλληλα ανταλλακτικά θα βρείτε στον ηλεκτρονικό μας κατάλογο, διεύθυνση www.Schaeffler-Aftermarket.com, ή στο RepXpert, στην διεύθυνση www.RepXpert.com.

Έκδοση 09.2011

INA 0081

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket